

2. Технология заготовительных работ для изготовления заданного изделия. Примененное оборудование и его характеристика.

Заготовительные операции по производству узлов трубопроводов, бывают следующими образом.

1. Разметка труб для раскрои. Разметка требует высокоточного исполнения, для обеспечения как санитарного использования материала. Разметку ведут с учетом технологического припуска, величина которого назначается в зависимости от принятой технологии, последующей обработки и марки стали, размеров труб.

2. Резка труб при изготовлении узлов трубопроводов выполняется газопламенным, плаズменным способами. Способ резки выбирают от марки стали, размеров труб и способа соединений.

Концы труб и деталей трубопроводов обрабатываются в соответствии с требованиями ГОСТ 16037-70 отрезковых станков и парашютов, размачивную резку применяют преимущественно для прямой и дроссельной резки труб и деталей из углеродистых сталей. Плаズменную резку применяют для резки легированных сталей и цветных металлов.

Резка выполняется на установке УРТ-630 для газопламенной и плаズменной резки прямых обрезков труб с  $D_u = 600 \dots 800$  мм, секторов сварных отводов и штуцеров, переходных ответвлений. Установка имеет механизмы, обеспечивающие изменение угла, разделки краев под сварку. Необходимое движение переключения резака достигается на установке кривошипно-кулисского механизма и механизма переключения резака.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Лист

70

Использование фрикционного врачуателя.  
Прибор с пружинами решает исключает  
необходимость перевалки уставовки при приеме  
резки труб разных диаметров.  
Оптимальной считают данной конструкции  
известные ее характеристики:  
операции, включая подачу труб и транспортирующие обрезанных на трубок на последую-  
щие операции.

### Технические характеристики ЧРТ 630

Диаметр труб, мм	89... 630
Длина труб, м	6 - 12
Длина обрезанных патрубков, мм при резки	200 - 6000 изменяющаяся
типа Врачатель	фрикционный
Скорость врачающих м/сек	15 - 250
Скорость продольного перемещения труб м/мин	20 - 27
Скорость передвижения приемной тележки м/мин	27
Габариты, мм	33800 x 1250 x 1500
Масса, кг	Ч1Ч0
Вид реза	предмет с фаской и без нее, фасонный

### 3 Правка концов труб и деталей

При сборке стиков трубопроводов под сварку должнно быть обеспечено правильное взаимное расположение соединяемых концов труб и деталей и при этом разностенность, т.е. различия толщин стыков и смещение краев не должен приводить стыковки. В данном случае правку концов труб осуществляют на установке с разогревом шестигранниками шестиступенчатыми оправками, расщепленными под действием кинета, соединенного со штоками гидроцилиндра. После правки концов производят визуальный осмотр, с целью обнаружения надрывов и трещин.

3. Технологический процесс сборки-сварки блоков кассетной продукции, способа сборки с нанесением и деформацией.

Сборка элементов и узлов трубопроводов производится в соответствии детальными чертежами проекта. Сборка под сварку производится на прихватках. Прихватки располагаются равномерно по периметру стыка. Число и длина прихваток зависят от диаметра труб, для обеспечения жесткости соединения узла в процессе сварки. Высота прихватки должна соответствовать высоте первого шва, which не более 40 мм. В узлах трубопроводных чеков и зажимов, узлы собирают в специальных стенах, оборудованных приспособлениями для установки детали, их закрепления и фиксации в заданных наименниях, так как собираемые детали и трубы могут иметь отклонение по размерам и форме, конструкции стендов могут размещаться по периметру стыка симметрично кромок и зазоров.

На рисунке 3 показана схема стендов для сборки элементов (труба-фланец) и т.д. с  $D_u = 80 \dots 500$  мм. Стенд представляет собой раму 3, на которой расположены поворотный стол 4 и приспособление для пристыковки фланцев

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					72

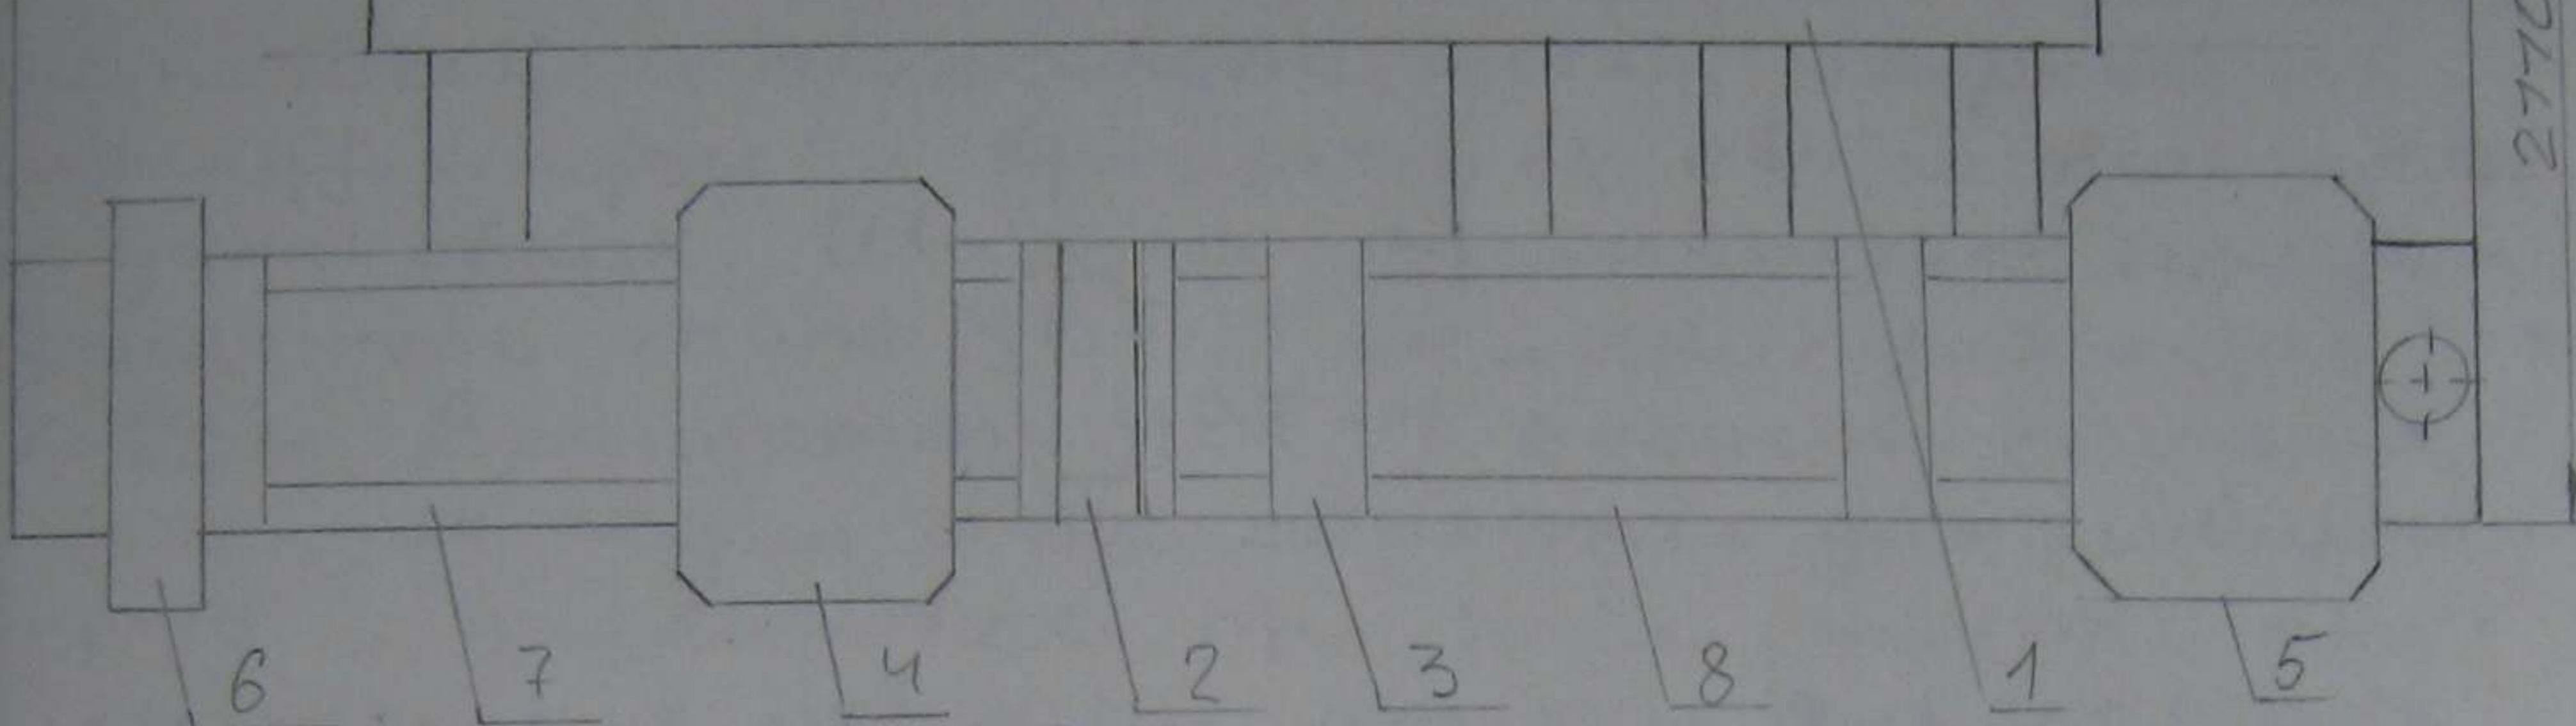


рис 1.7 Стенд для сборки элементов трубопроводов с  $D_{\text{у}} 50 \dots 500 \text{ мм}$

1. стенд для; 2 коректка сплошной, 3 коректка с роликовой приводом; 4 коректка со сталью; 5 стенд для установки отводов; 6 приспособление для плавиковых и натрубковых фланцев и натрубков; 7 балка левая; 8 балка правая.

Сборочные элементы собираются в узлы на специальном столе имеющим тяжелую опорную плиту (чугун) или, на которую нанесена координатная сетка с отверстиями для установки приводов, упоров и других сборочных приспособлений. Сборочные столы позволяют выполнить в процессе сборки подготавливать редом сварку сплавами краек труб, деталей, где это с двух сторон установлены двутавровые балки. Габаритные размеры стола  $4000 \times 1450 \times 750 \text{ мм}$ , масса 2000 кг. Сварку чугунов ведут ручной дуговой сваркой, автоматической и полуавтоматической сваркой под флюсом так и в защищенных газах. При РДС сварки двух первых сортов в зависимости от  $S$  штампов профлистом  $d_{\text{ж}} = 3 \text{ мм}$ , междунаружи сортов  $d_{\text{ж}} = 4 \text{ мм}$  сварка производится на постоянном токе обратной полярности.

Узлы технологических трубопроводов являются изделием технологичными. Технологичность их заключается в их централизованном изготовлении в узле. При централизованном изготовлении узлов трубопроводов обеспечивается возможность применения до 60% всех трудозатрат с помощью наладки в заводские условия механизированной базы съема производственных операций; внедрение высокопроизводительные стапки и машины, сборочно-сварочные установки и приспособлений; широкое применение автоматических и пневматических способов сварки; механизировать подачно-транспортные операции; повысить качество изготовления трубопроводов.

Для выполнения проекта, его технологической части, берут узел трубопровода типа ГТ 2, Эскиз которого представлена ниже. Материал из которого изготовлен данный узел Г. 20;  $D_y = 250\text{мм}$ ;  $b_{cr} = 12\text{мм}$

Узел состоит из следующих деталей и элементов:

1. Отвогт круглоизогнутый по ГОСТ 17375-83 изготовленный методом горячей прокатки и шланговки

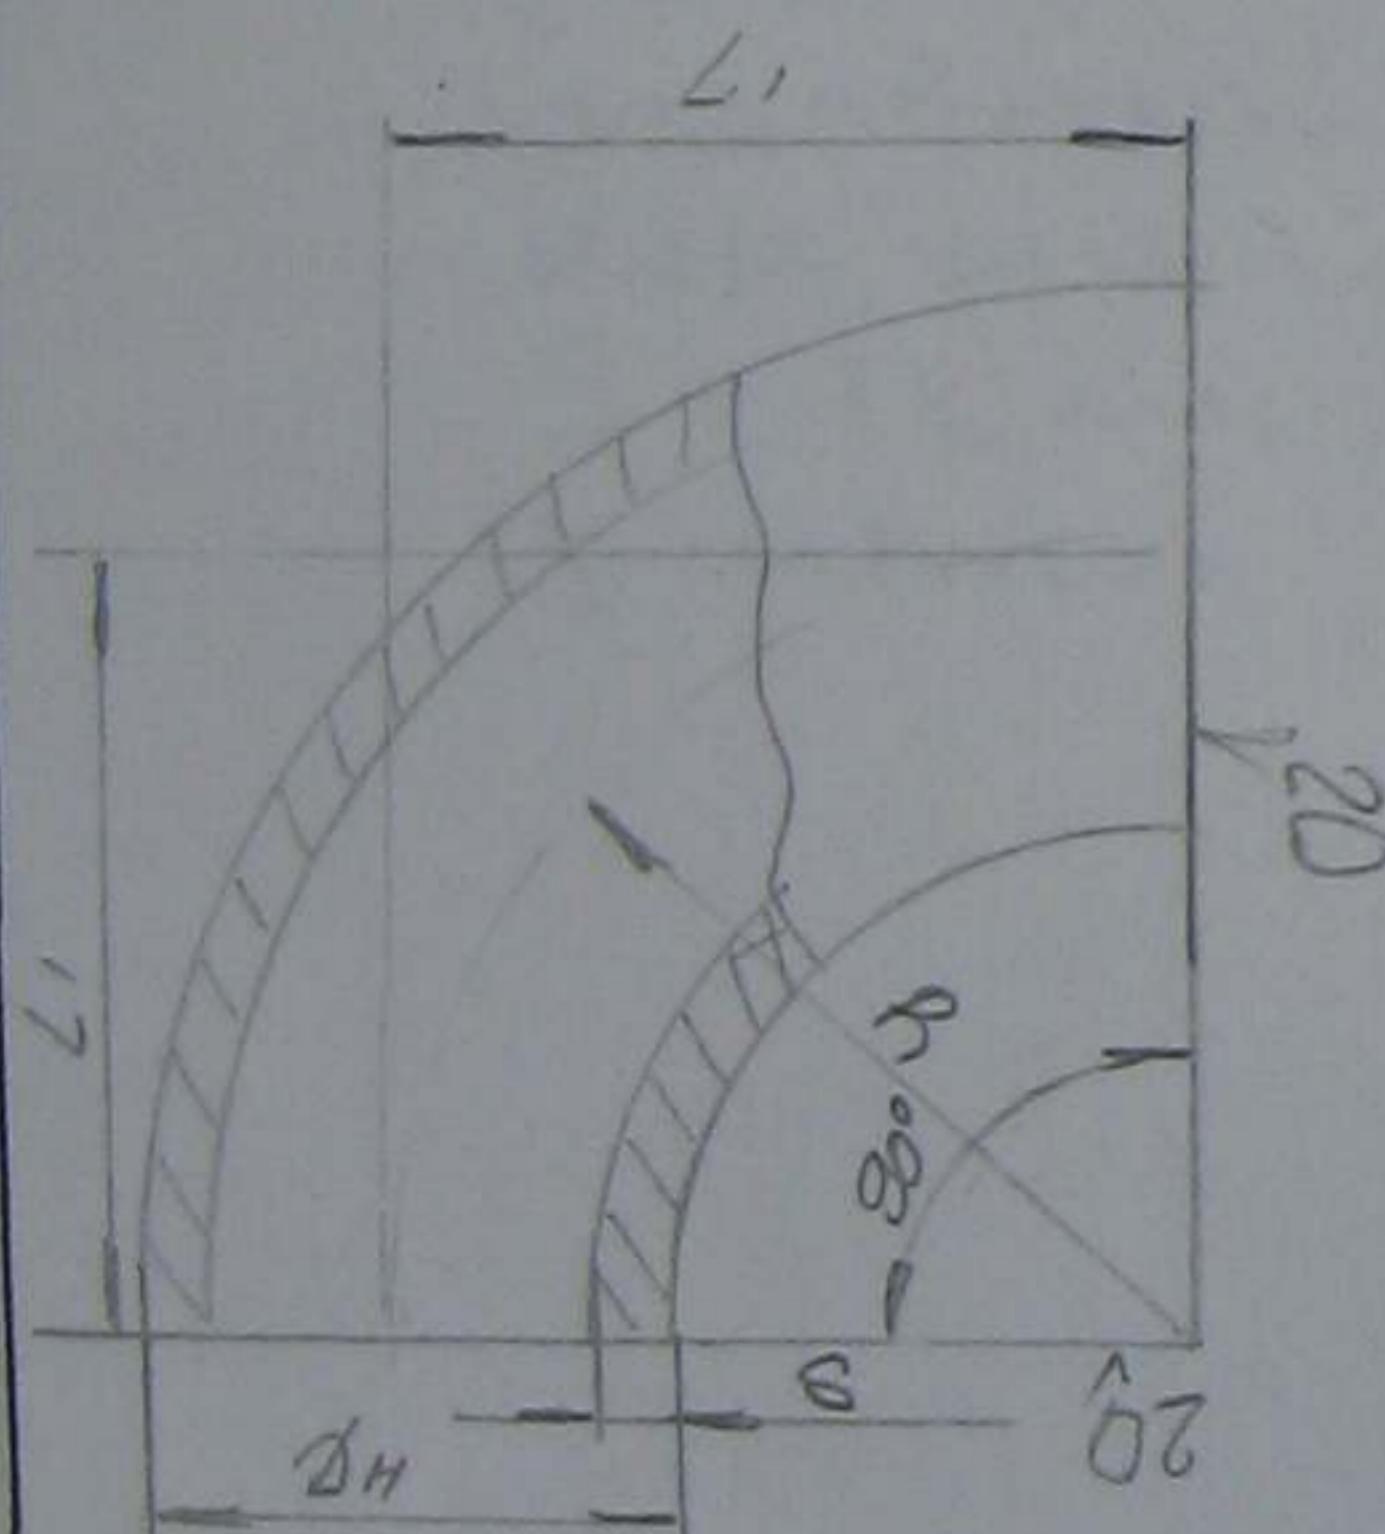


Рис 1.3. Отвогт.

Условный проход  $D_y = 250\text{мм}$

Наружный диаметр  $D_h = 273\text{мм}$

$L_1 = R = 375\text{мм}$   $S = 12\text{мм}$

Угол загиба =  $90^\circ$

Масса = 46,7 кг

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					6

Автоматическая сварка под флюсом производится не менее, чем в два раза при диаметре трубопровода не менее 150 мм на перемещении или поступлении тока.

Заканчиваются трубопроводы свариваемым полуавтоматической и автоматической сваркой на машинах-траках и браузателях сварочных потоков и установках. Широкое применение получили браузатели типа УВТ-1 и машины-траки типа Т-25М. Браузатель УВТ-1 входит обычно в пост для сварки и применяется для наворота труб и элементов, при этом может применяться для наворота труб и элементов при этом можно применять приложимые трубы или элементы в пространстве, где обеспечен удобное расположение стапка при сварке. Для борьбы с остаточными напряжениями применяют термическую обработку, которая улучшает структуру и надежность шва. Для борьбы с остаточными деформациями используют менее концентрированный источник теплоты и определенную последовательность назначения швов.

4. Применение сварочное и вспомогательное оборудование. Работа источников сварочного тока, возможность их на более современные базе производственные и экономичные типы. Наиболее применение получили:

- Электрододержатели для РДС плавящимися электродами типа "Луз" и ЭД-2.
- Горелки для РДС плавящимися электродами двух видов: 1. с самостоятельным охлаждением типа РГА-150, ГДС-150, ГРАД-200, ЭЗР-5-2.
- 2. с водяным охлаждением типа РГА-450, ГРАД-400 и ЭЗР-4-68.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					14

## Источники питания

1. Ручная дуговая, полуавтоматическая и автоматическая под сварочным флюсом на переменном токе
2. Тоже на постоянном токе, включая сварку навесившегося электрода в защитном газе
3. Ручная автомотоматическая и автоматическая сварка под сварившимся электродом в защитном газе

## Ручная автомата

1. Ручная автомотоматическая в среде защитных газов
2. Тоже под слоем флюса

## автоматы

1. Сварка в защитном газе навесившегося электрода
2. Тоже, навесившееся электродом.

1. Сварочные трансформаторы типа СТИ - 250; СИТ - 500-80, ТСД - 1000-4, ТДФ - 1007
2. Внешние источники сварки:
  - однопостовые - типа ВСС-300, ВПС-300, ВД-302;
  - многопостовые типа ВС-1002.
3. Внешние источники:
  - однопостовые: ВС-300, ВСУ-500; ВДГ-301
  - многопостовые: ВКЕМ-1000, ВМГ-5000

1. Типы: А-5474, А-537Р, А-1230М, А-1197
2. Типы: ПШ-54, А-936, А-1197.

1. Тип: АТВ, ОКА, АСГУ, ТА

2. Тип: АСГ, АТПД, АТС.

## Вспомогательное оборудование для сварки.

Известно:

- брашнажи (сварочные вертикальные сварочные универсальные ГОСТ 19141-84 и ГОСТ 19143-84)
- измерительные приборы и колодки для сварочных полуавтоматов ГОСТ 26408-85.

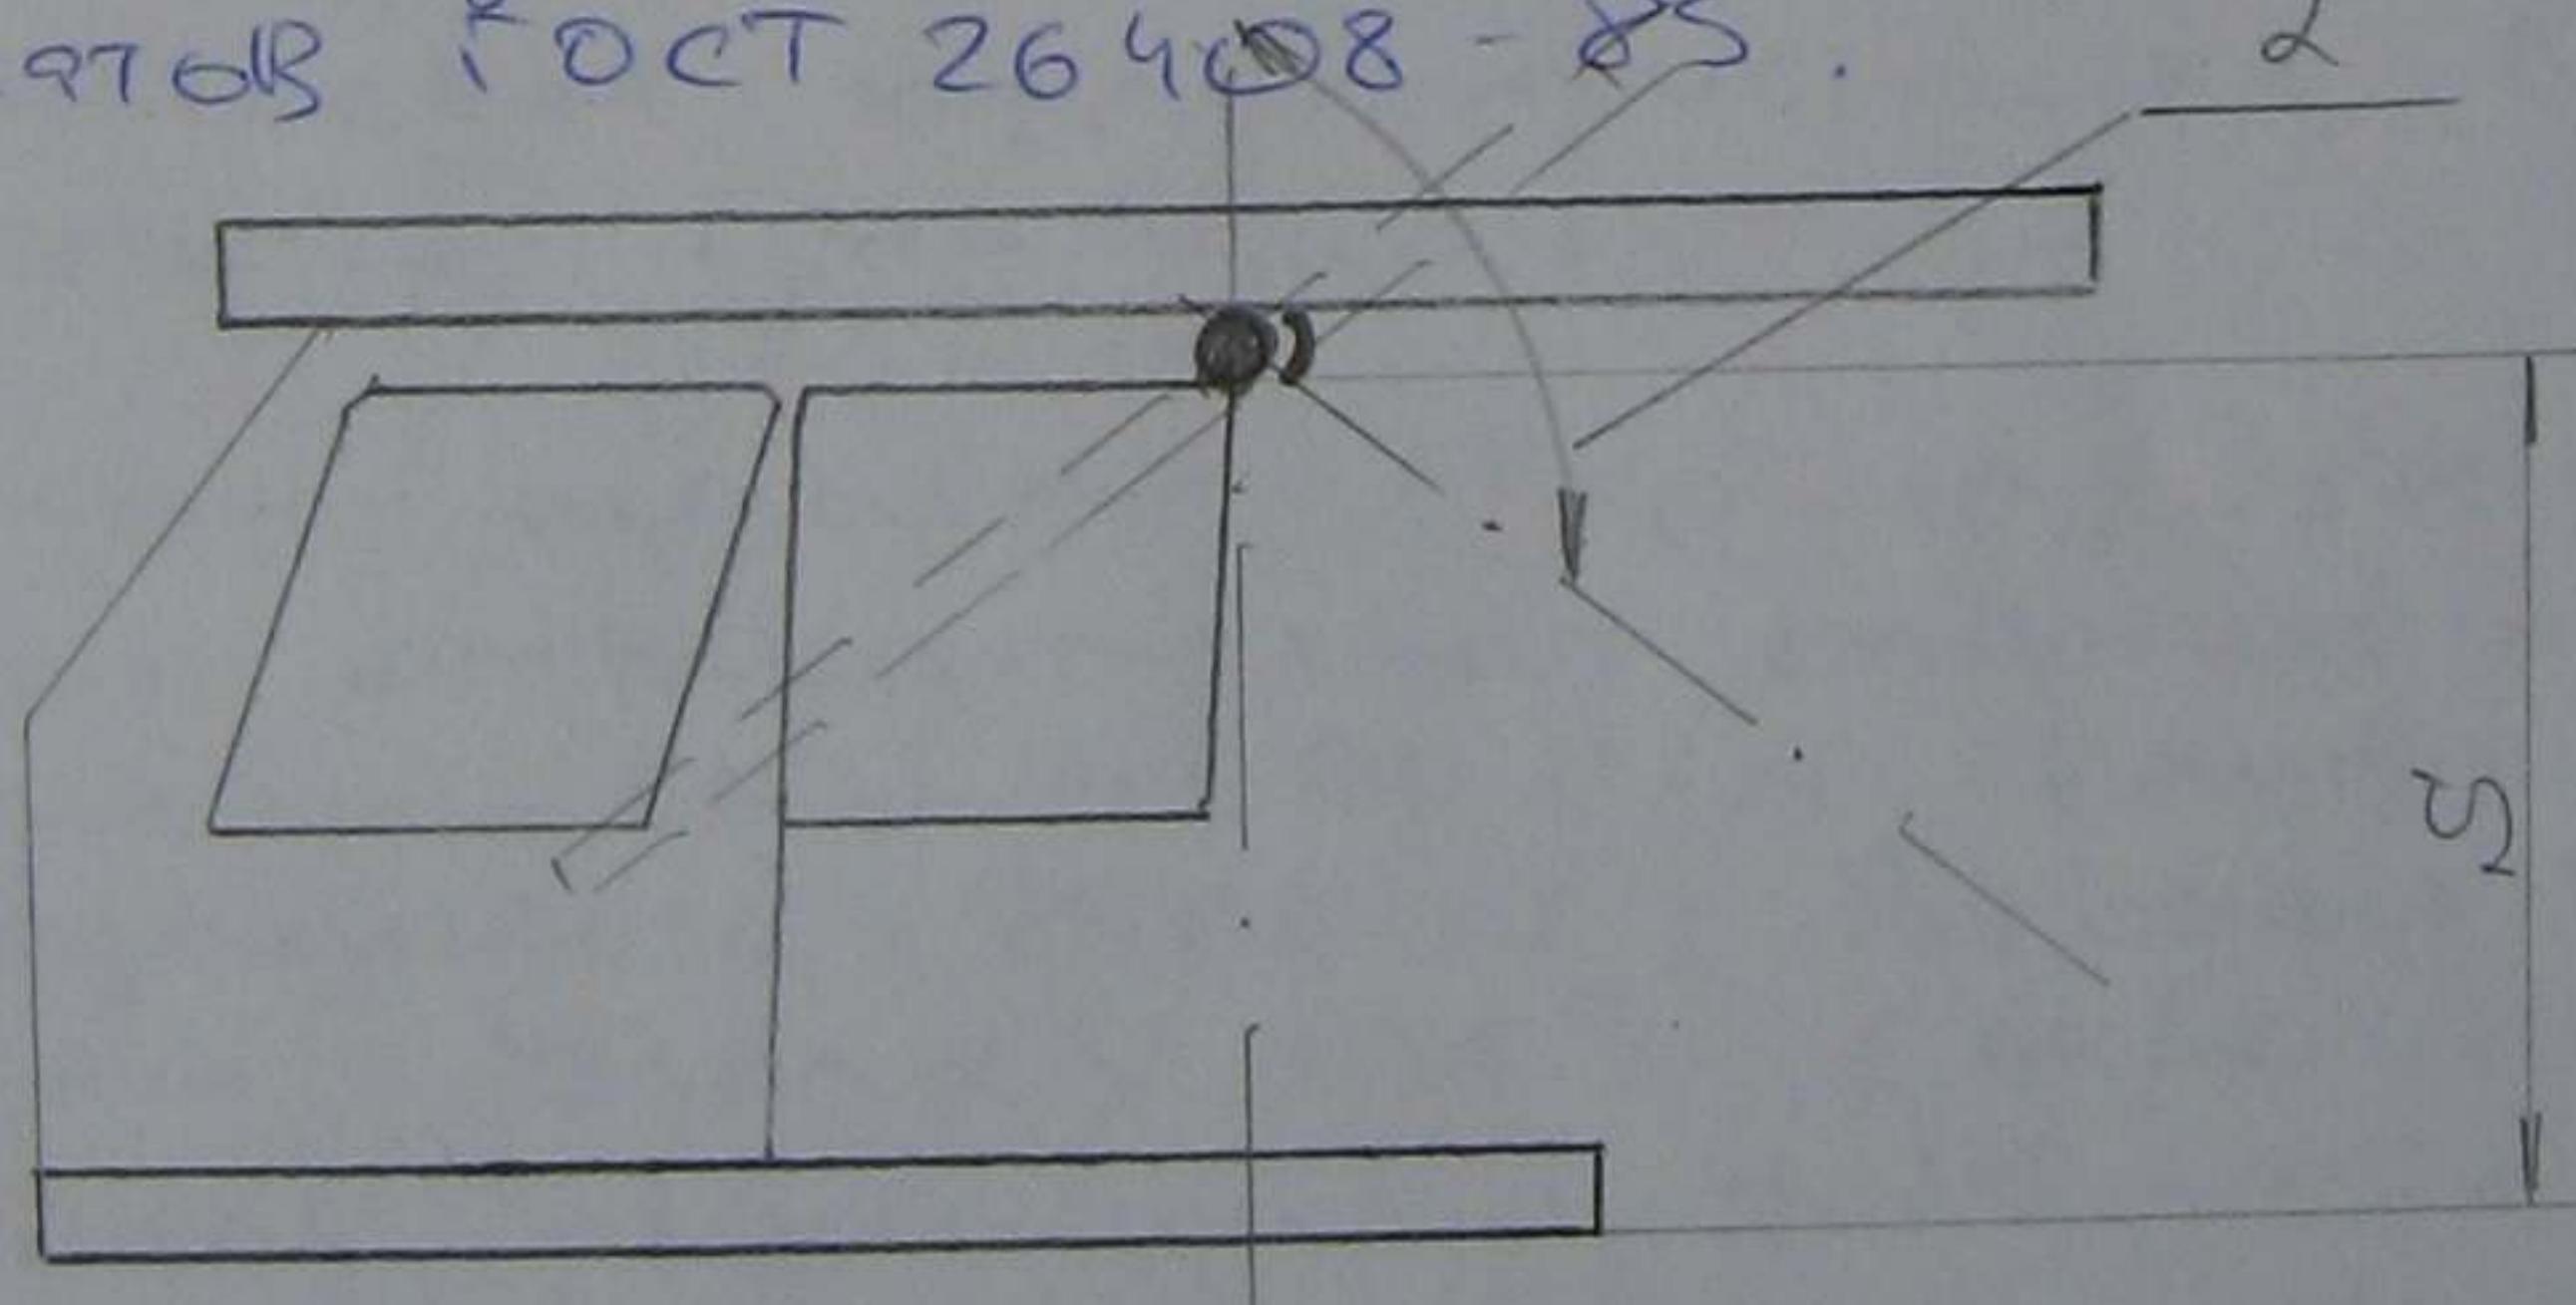


Рис 1.8. Вращательный сварочный универсальный

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					15

В последнее время в Белоруссии на заводе „Уфетранс“ стали выпускать многофункциональные трансформаторы штамповки МСБ со ступенчатой регулировкой сварочного тока, питание от одноразной сети и инверторные выпрямители, позволяющие снизить металлоемкость в 1,2-2 раза. Экономия электроэнергии на 20%.

Выпрямители ВДМ-6303 (честной) и ВДМ-1202 (8тилов) Выпрямители ВДМЧх301 состоят из четырех постовых выпрямительных блоков, собранных по шестидиодной схеме с уравнительными реакторами, подключенных к общей для всех блоков вторичной обмотке трансформатора. На каждом из постов ток регулируется в пределах от 60 до 315А. Напряжение холостого хода, не меньшее 80В на каждой посту, может ограничиваться с помощью специального устройства до 12В за 1с. после прекращения сварки. Каждый из постов снабжен пультом дистанционного управления.

Выпрямители передвижные.

ВДМ-8001

Количество постов - 4;

Ином - 800А

Ух - 72В, m = 212 кг

Трансформатор  
ТДМ - 250

Ином - 250А, ПВ = 60%

Исети - 380В, m = 165 кг

Техническая характеристика браузателя сварочного участка версальского

Крутящий момент М кр - 10...2500 Н.м  
момент отката между опорной массости  
планиграфа - 16...6300 Н.м. Наибольшая  
грузоподъемность - 2500 кг; Весома S<sub>max</sub> -  
- 1000 мм; Угол  $\Sigma 135^\circ$ . Сварочная скорость  
браузателя планиграфа 4,25-2500 м/мин.  
Максимальная скорость не меньше 2400 м/мин.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

лист

17

5. Работа подъемно-транспортных средств и возможные их типы для погрузки грузов или организаций погрузочно-разгрузочных операций.

Грузовые операции включают в себя балансировочные кранами и опорными электрическими.

$Q = 5 \text{ тс}$  и  $D = 10 \text{ тс}$ , консольные поворотные кранами  $Q = 0,5 \text{ тс}$  и транспортными устройствами погрузочной линии.

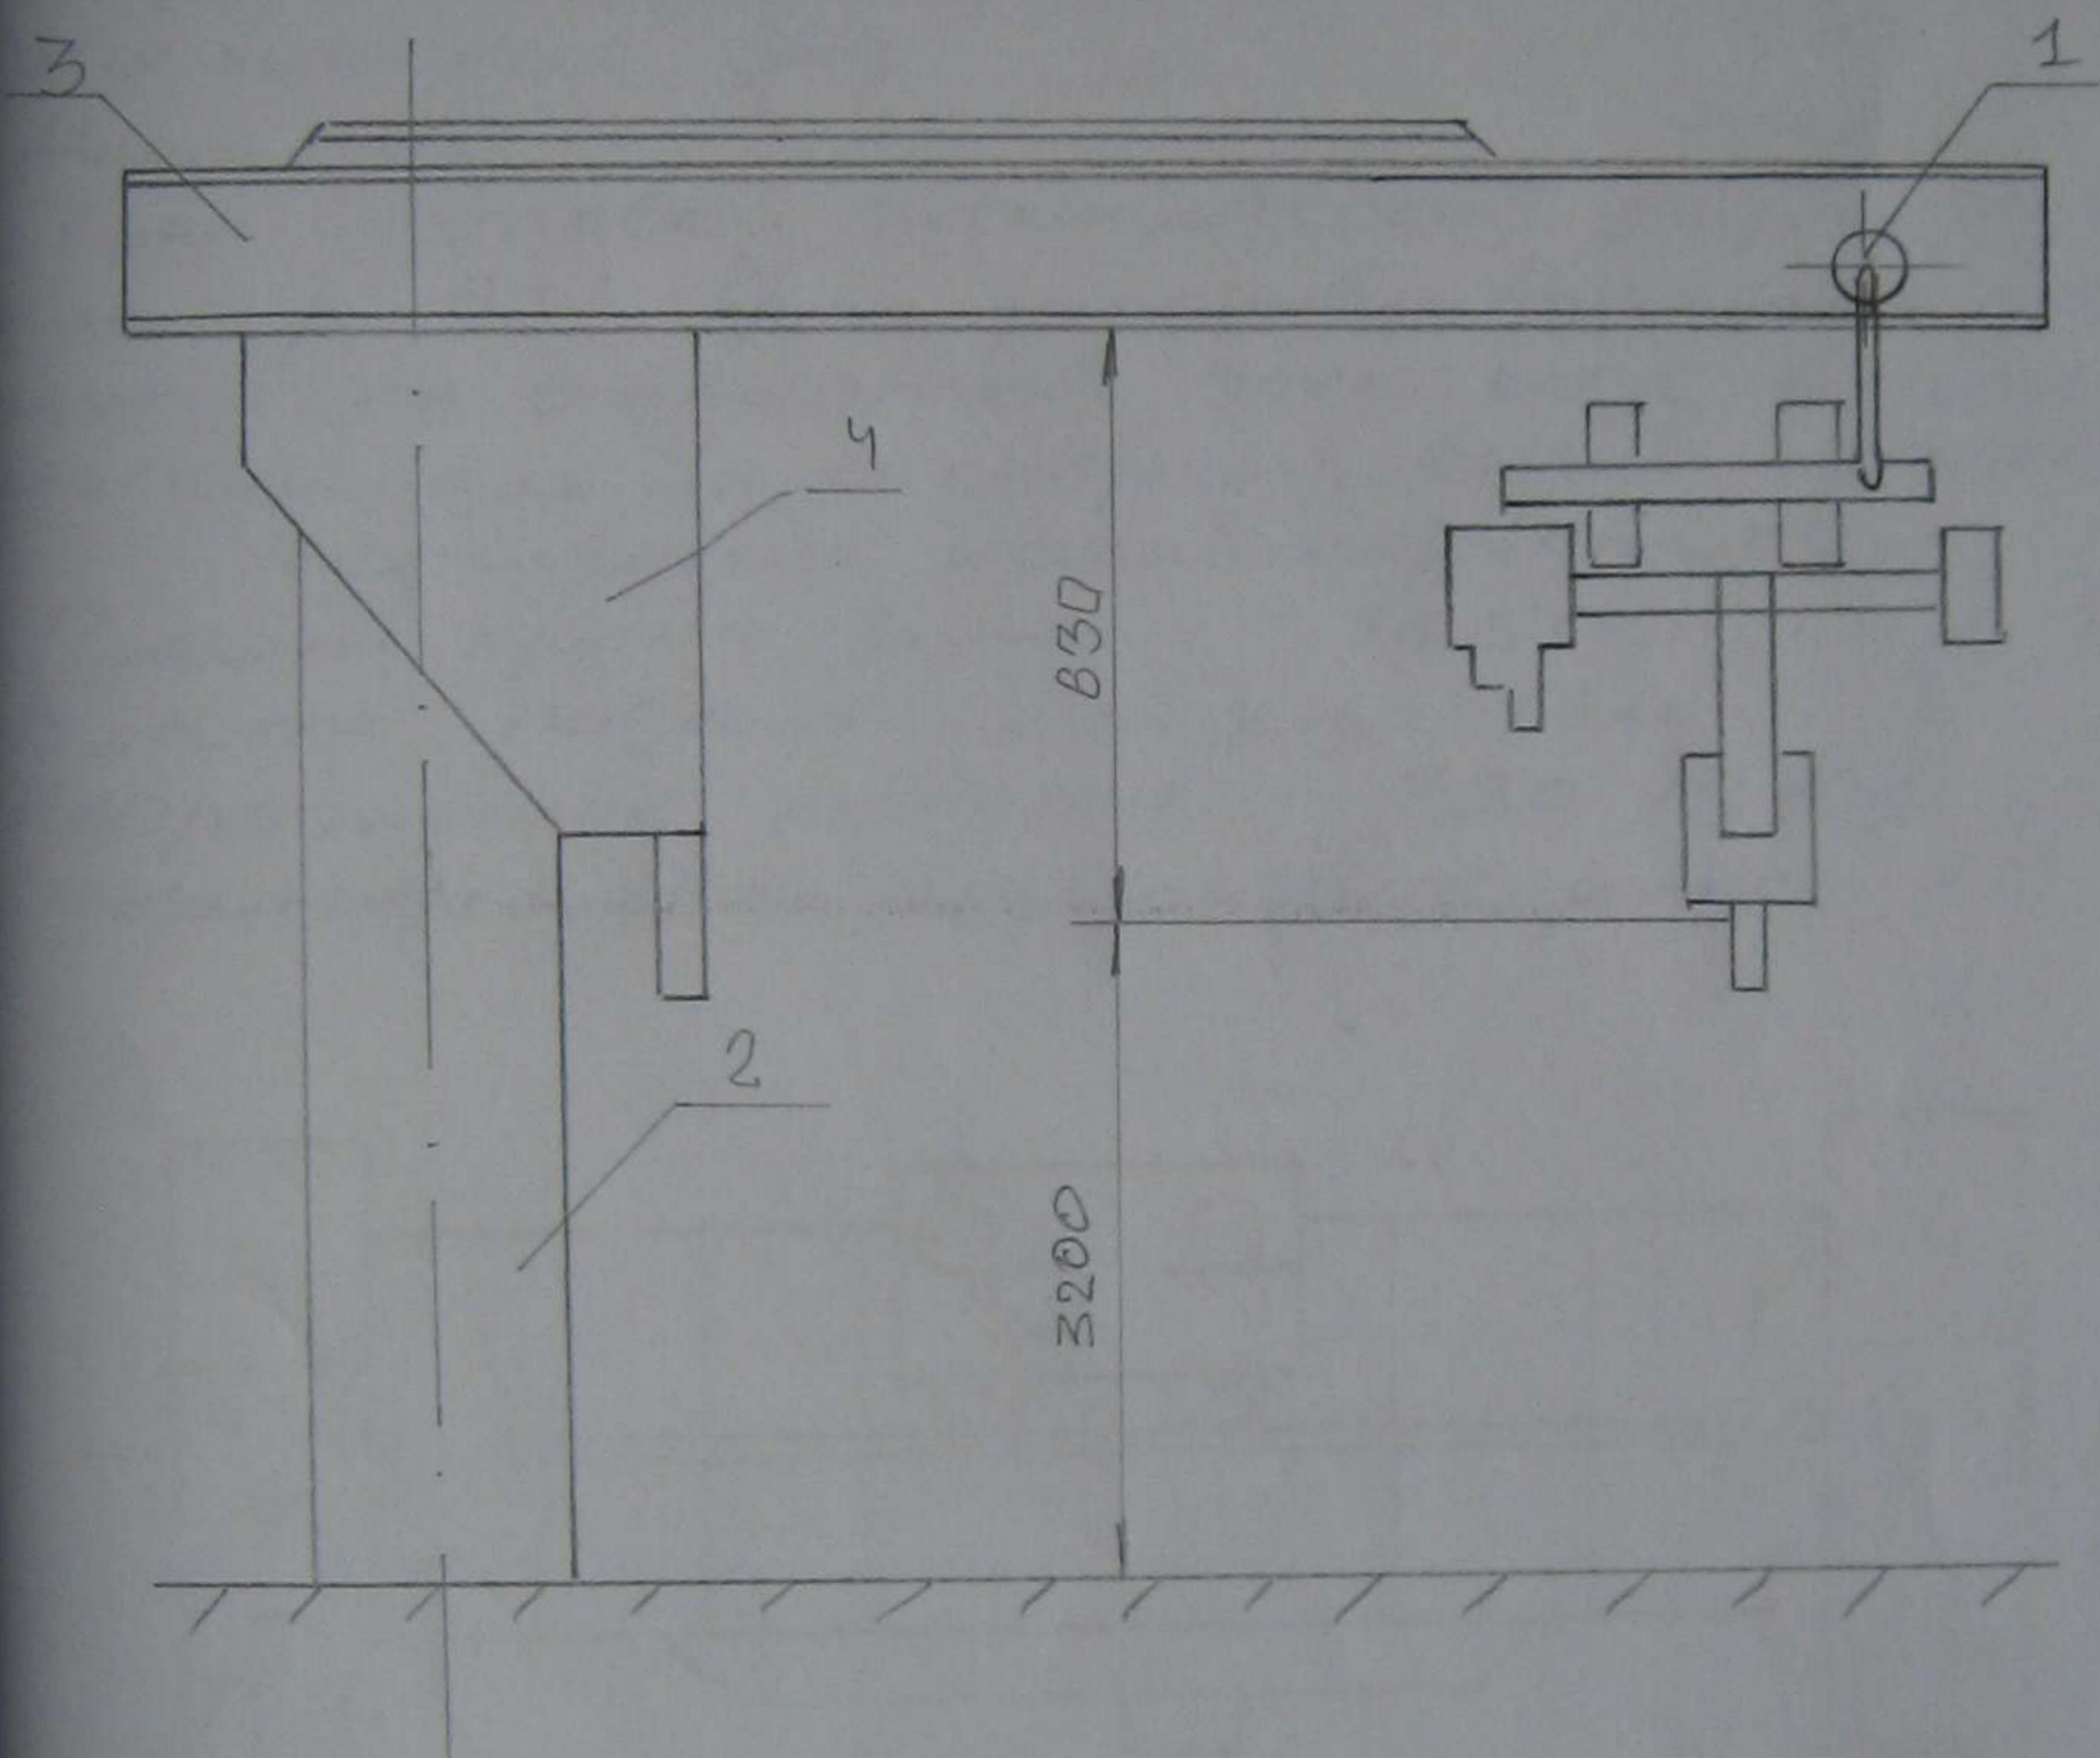


Рис. 1.9. Кран консольный стакано-мачтовый, поворотный с электрической тягой.

1 Тяга; 2 Каяна; 3. Консоль  
4. Кронштейн.

Предназначен для подъема - транспортируемых операций в кухах и складах. Управление осуществляется вручную с подвижной станиной.

Техническая характеристика.

Грузоподъемность - 0,5 т  
Валет стрелы максимальный 4 м  
 минимальный 0,75 м

Высота подъема груза, м. - 3,2

Скорость подъема груза милли - 8

Угол поворота, град - 220

Масса, кг - 1000

Кран мостовой электрический общего назначения 2/п 5т. Кран устанавливается в помещении на открытой эстакаде в помещениях где транспортируются шахматы.

Техническая характеристика.

Привод крана 6 мм - 16500

Высота подъема - от 4 до 16 м

Напряжение питания - 220 / 380 В

Ширина гондольки подкранового ролика КР 70

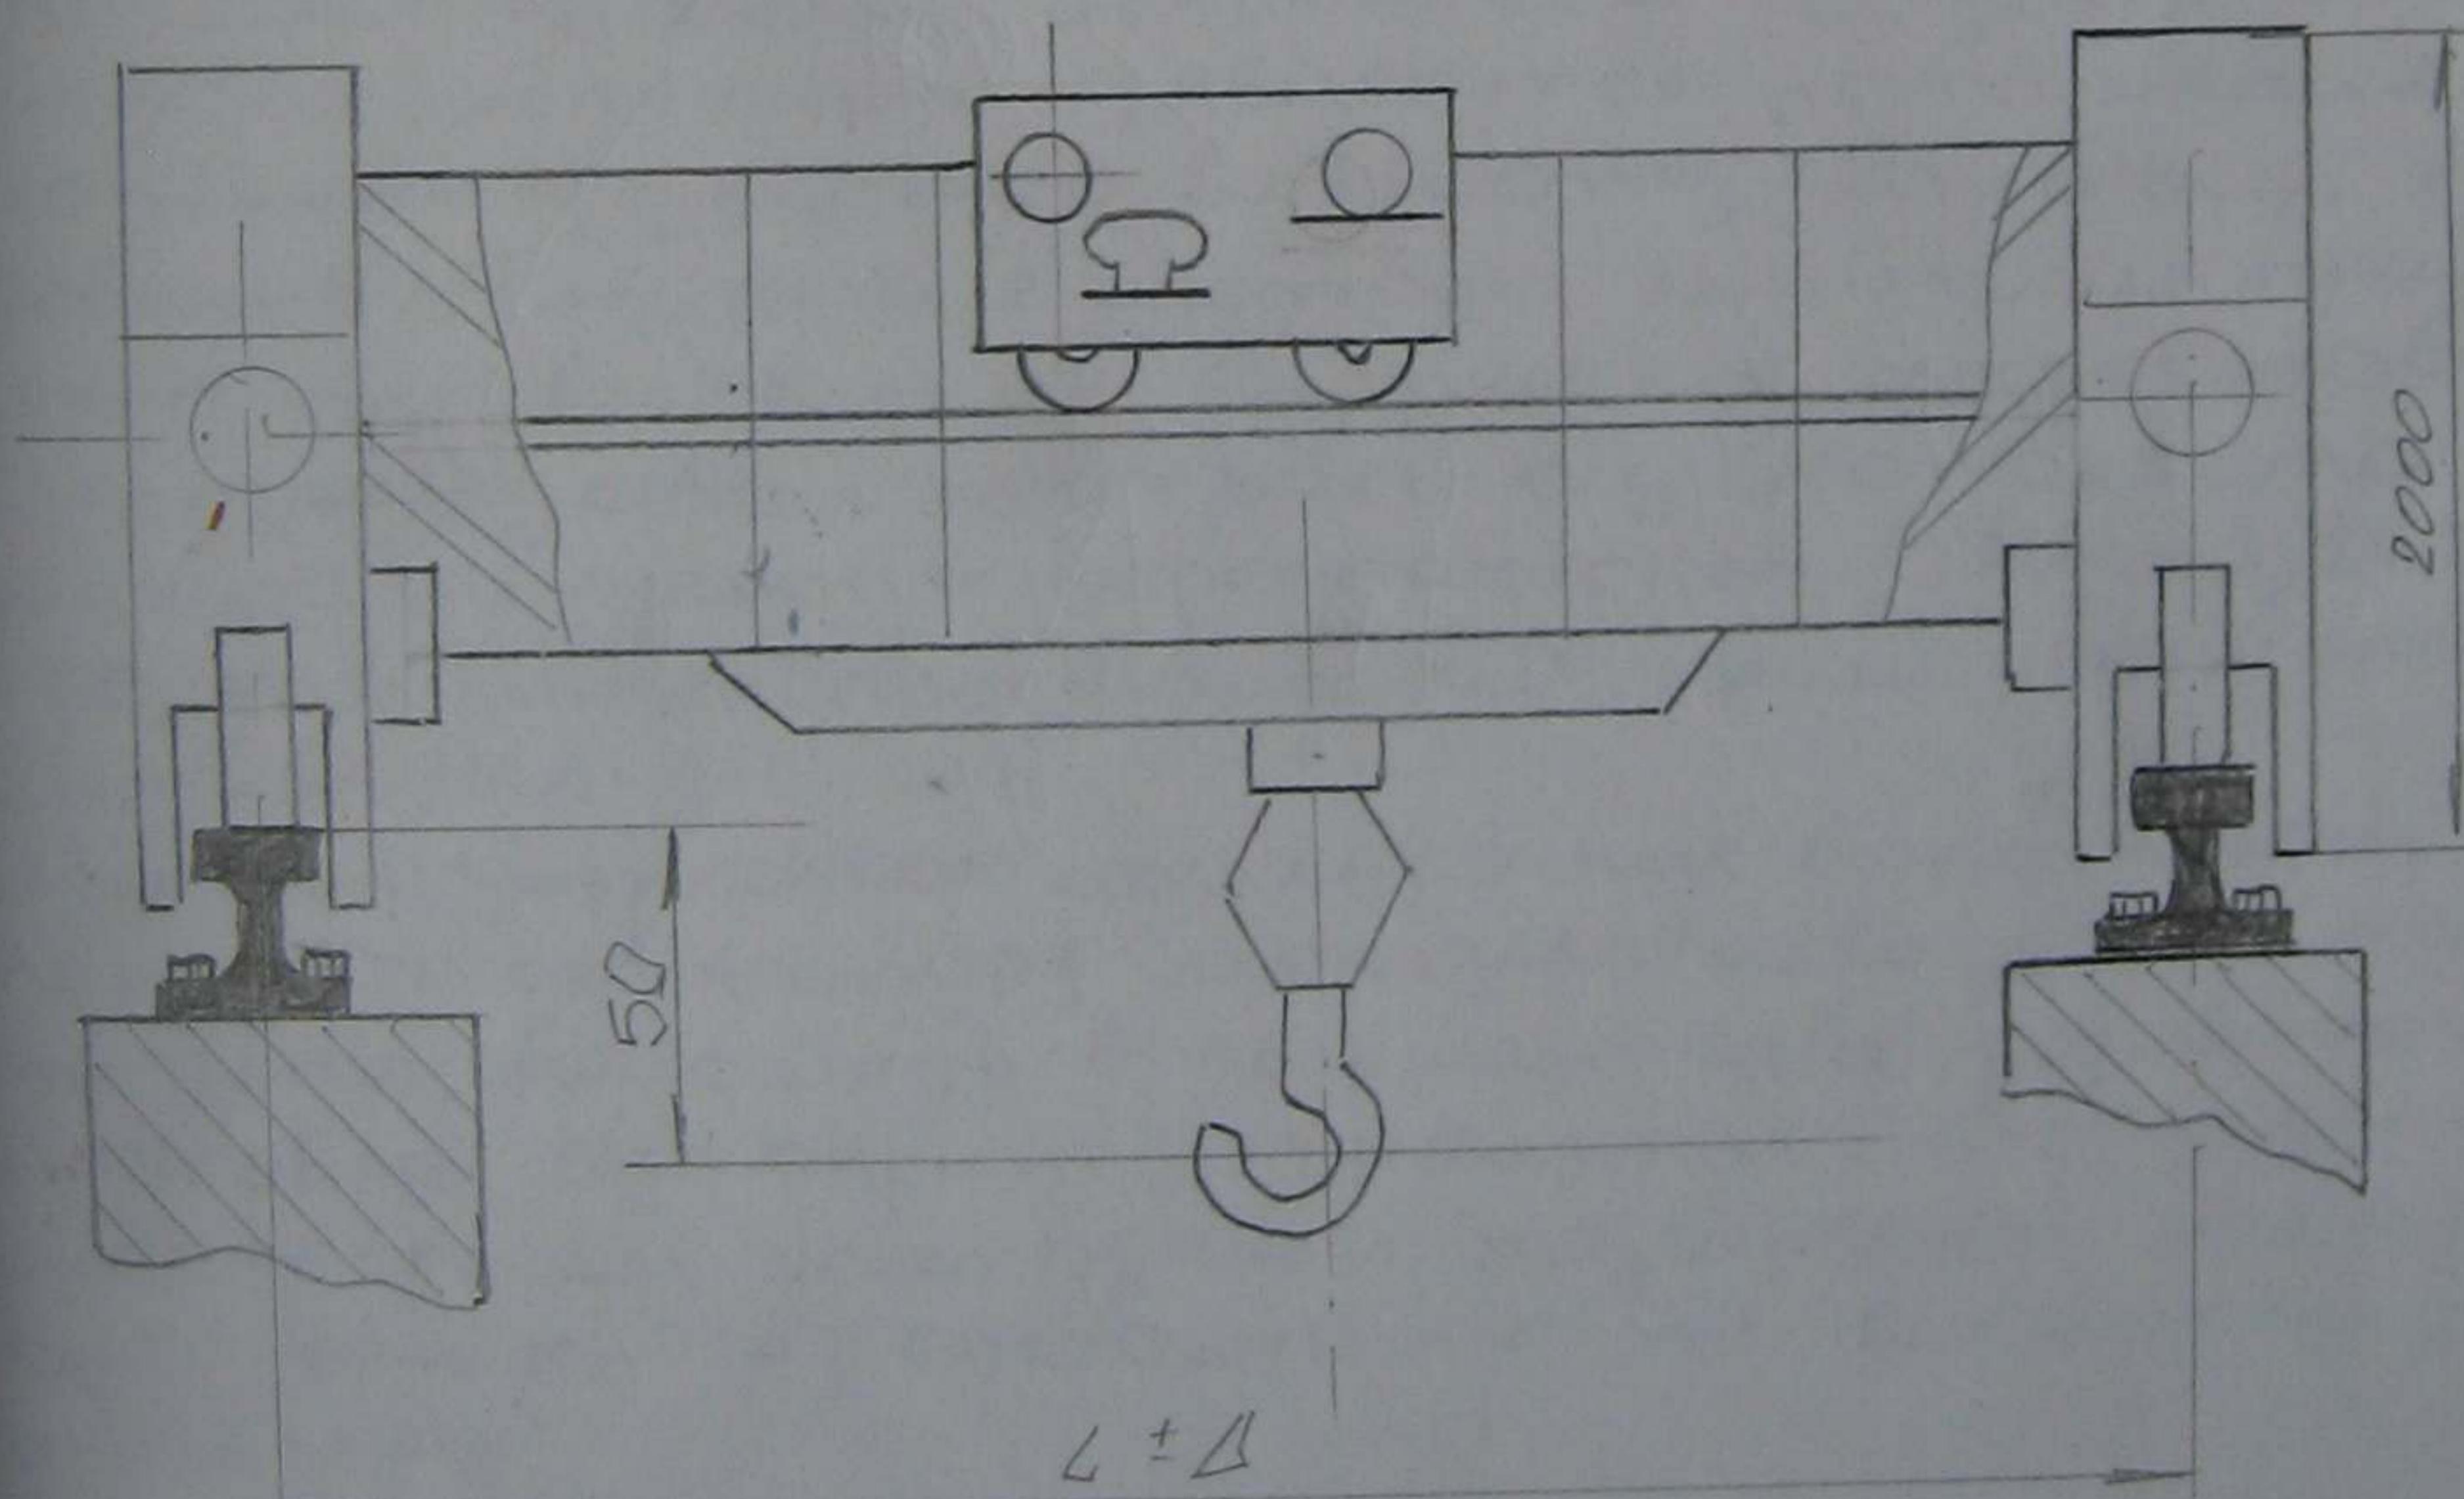


Рис. 1.10. Кран мостовой электрический 2/п 5т.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					18

Контроль качества продукции, т.ч на изготавление и приемку

Контроль качества продукции осуществляется в такой последовательности:

- контроль качества исходных материалов; проверяют квалификацию сварщиков и состояние сварочного оборудования.

- Контроль в процессе сборки и сварки

- Используют проверяют и внешний окрасочный ряд.

Качество сварных соединений проверяют внешним осмотром и измерением швов, ультразвуком и цветной дегректоисканием, просвечиванием проникающим излучением, механическими испытаниями, замерами твердости. Результаты контроля сварочных соединений должны быть зафиксированы в соответствующих документах.

Внешнему осмотру подлежат все сварные швы по периметру зон сварки и сварочных дегректов.

Механические испытания сварных соединений производят для проверки соответствия их физических и пастических свойств требованиям технических условий. Основными видами механических испытаний, являются испытания на расщепление, ударную вязкость, заливки и изгибание. Физические методы контроля применяют для выявления внутренних дефектов.

Ультразвуковой контроль осуществляется с помощью импульсных дегректоисков УДИ-3, ДУК-60П и др., для рентгеносвещения применением аппаратов РИНА-2Р, РАБ-160-10Н.

Металлографическое исследование выполняют, чтобы определить структуру металла шва и околосшовной зоны, выявить в сварном шве газоболеющие включения, трещины. Контроль физическими методами подвергают изнурение и износ отобранных по внешнему осмотру

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	19

Число стыков берут от общего числа сваренных, каждым сварщиком, не менее одного. В случае дефектов проверяется удвоенное количество стыков, а в случае повторных дефектов все 100% стыков. При всех физических методах контроля швы бракуются, если в них обнаружены следующие дефекты: трещины, непровары, шлаковые включения, сингулярные и др.

Требования к изготовлению и сборке узлов технологических трубопроводов.

6.1.1. Сортамент применяемых материалов должны соответствовать:

- трубы стальные бесшовные горизонтально-венные ГОСТ 8731-87
- детали трубопроводов стальные бесшовные приварные ГОСТ 17374-83, ГОСТ 17380-83

6.1.2. Соответствие применяемых материалов предъявленным требованиям должно подтверждаться сертификатами заводов изготовителей, а при отсутствии таких, данному испытательному заводу.

6.1.3. Обработка поверхности детали и их кромок не должна иметь дефектов.

6.1.4. Сварные соединения должны быть равнoprавны основному шву.

6.1.5. Сварка в защитных газах должна проводиться проволокой по ГОСТ 2246-80, сварка под флюсами проволокой по ГОСТам.

6.2. Требование к окраске.

6.2.1. Перед окраской поверхность детали должна быть очищена от масла, ржавчины, грязи и быть сухими.

6.2.2. Подготовление к окраске изделий должно быть принято ОТК предприятия.

6.2.3 Узлы должны быть окрашены в одинаковой группе ГФ-020, ГОСТ Ч056-80 или двумя различными по качеству.

6.2.4. Окончательная окраска должна производиться после шлифовки узла.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					20

### 6.3. Маркировка.

6.3.1. Маркировка узла должна содержать наименование, например за, например само узла.

6.3.2. Маркировку наносят цветной краской на расстоянии не менее 50 миллиметров от края узла.

6.3.3. Знаки и цифры маркировки должны быть ясными и легко читаемыми. Высота знаков не должна быть меньше 20 миллиметров.

### 6.4. Проверка

6.4.1. Для проверки соответствия изделия требованием настоящих технологических условий предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные и периодические испытания.

6.4.2. Приемко-сдаточному испытанию подлежит каждое изделие, при этом проверяются:

- геометрические параметры;
- механическая обработка;
- сварочные швы и пайка;
- антикоррозионное покрытие;
- маркировка

6.4.3. При получении неудовлетворительных результатов, хотя бы по одному из параметров, проводятся повторные испытания узбоненного качества узлов из той же партии.

### 7. Оформление документов технологических процессов (маршрутная и операционная карты).

Маршрутная карта изготовления узла приведена на рис. 1.11. Влияет ли смена наименования операций на маршрут или узла соответственно 2.1; 2.2; 3.3; 4.2; 5.2; 6.2; 7.2; - сварочные операции К.К. - как раз качество после каждой сварочной операции.  
П.К. - приемочный контроль готового изделия.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рис 1. 11. Маршрутная карта узла трубопровода


Домашн.

1 Элемент

Труба

фланец

Отвод

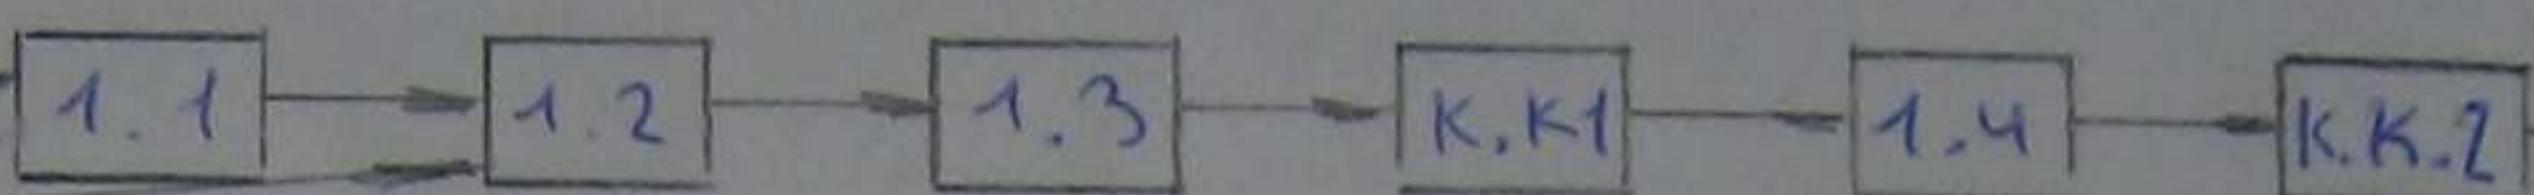


5.1

2 Элемент

труба

тройник

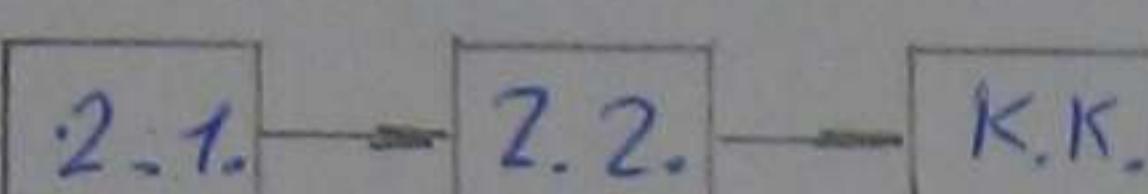


6.1

3 Элемент

труба

фланец

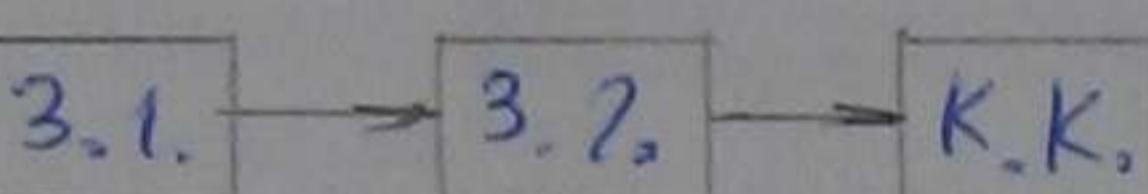


7.1

4 Элемент

труба

фланец

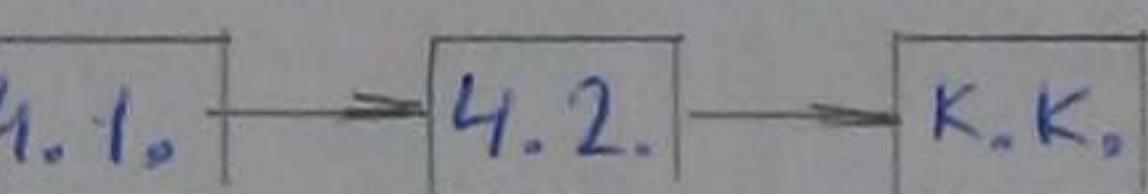

5.2

K.K.

6.2

K.K.

7.2

K.K.

П.К.

2. Тройник равнопроходный ГОСТ 17376-83 изготавливается методом горячей штамповки.

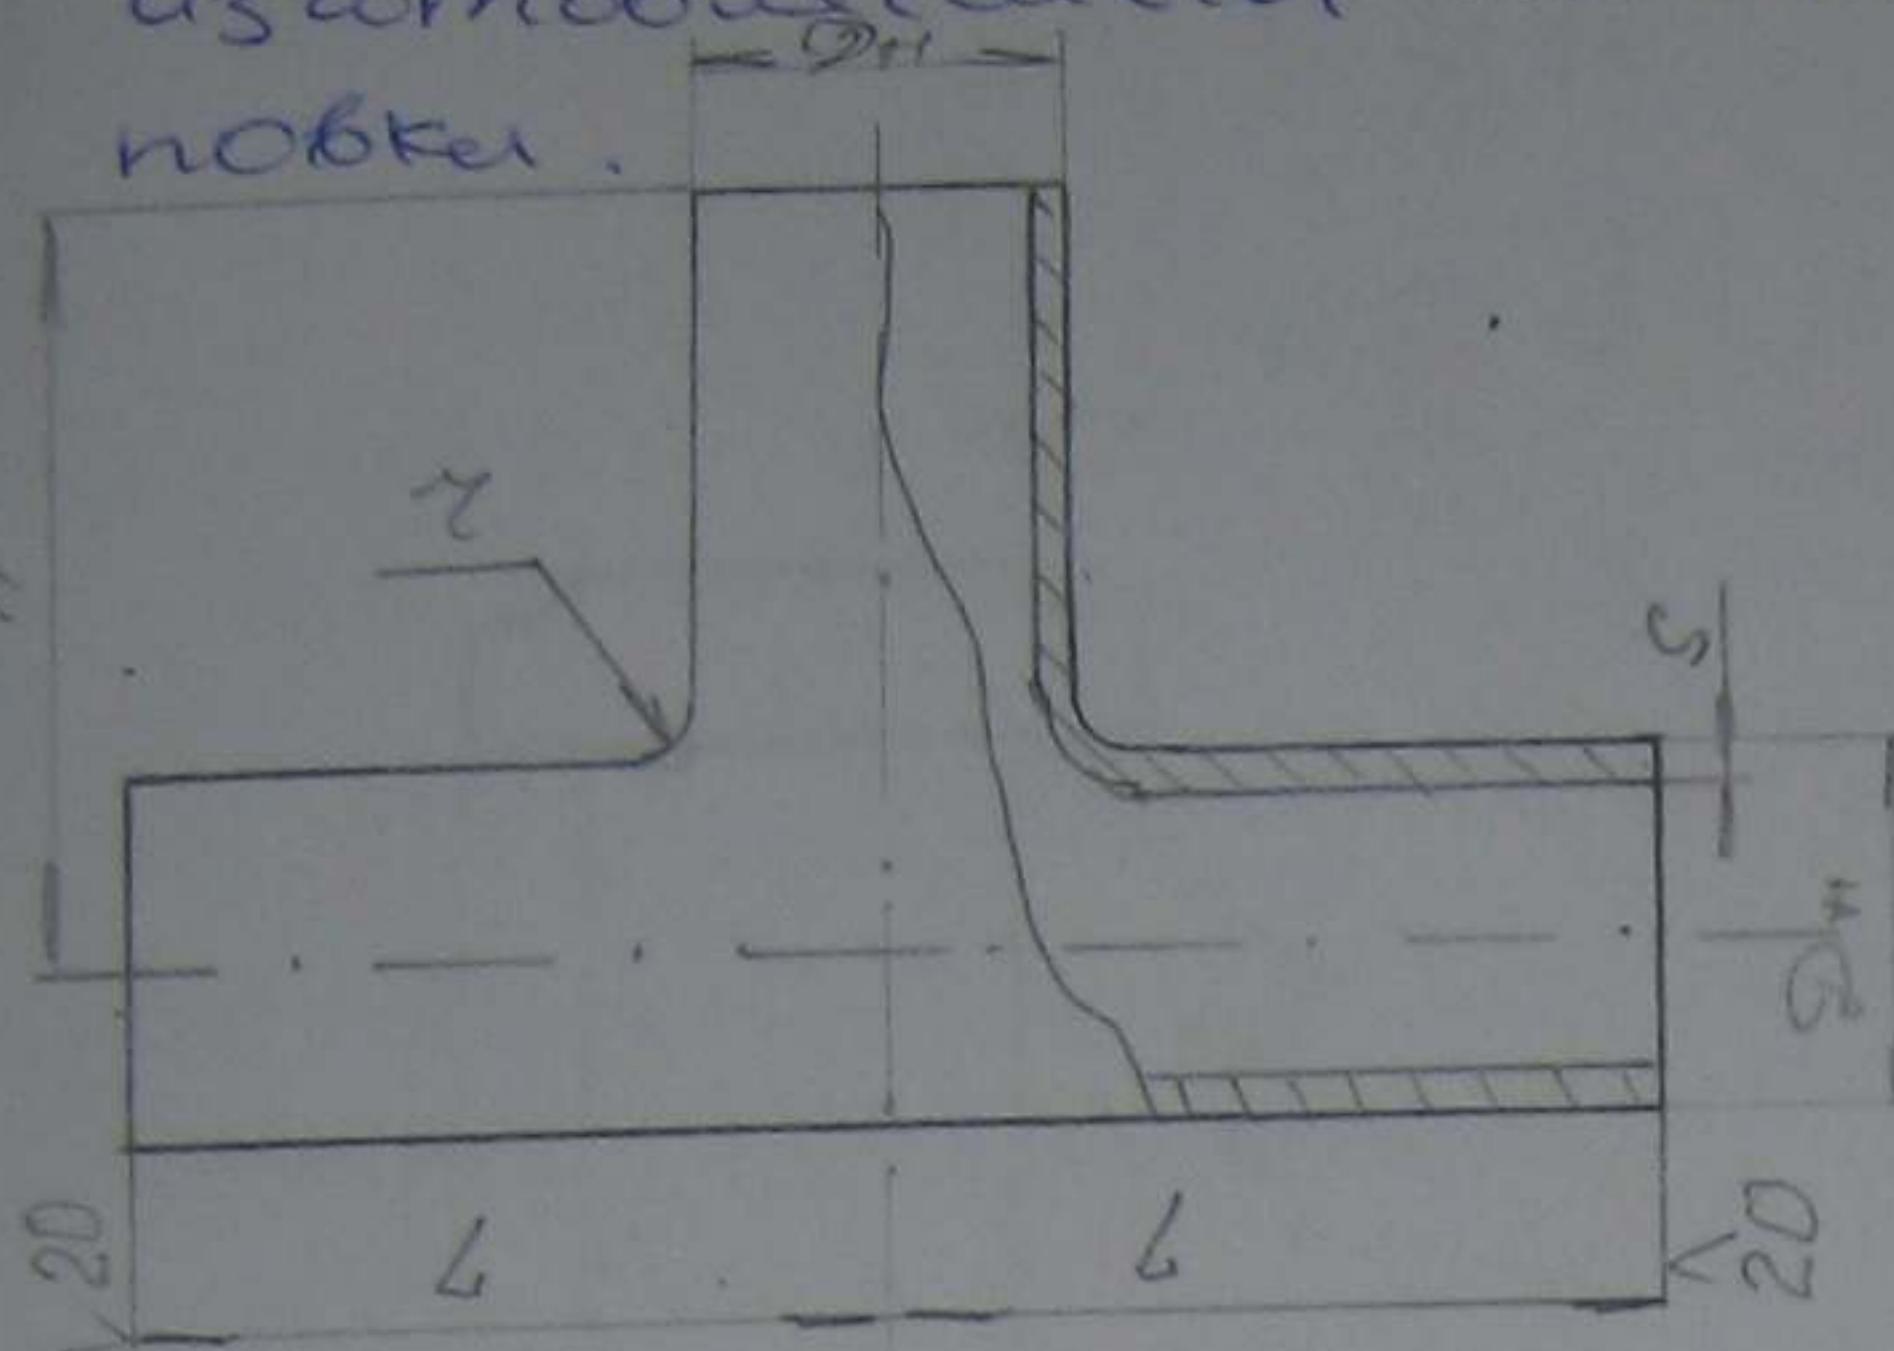


Рис. 1.4. Тройник

Условный проход  $D_i = 250 \text{ мм}$

Наружный диаметр  $D_n = 273 \text{ мм}$

$L = 190 \text{ мм}; H = 175 \text{ мм}$

$S = 12 \text{ мм}; z = 30 \text{ мм}$

$m = 40,9 \text{ кг}$

3. Рынек приборной панели ГОСТ 12828-83 изготавливается штамповкой на прессе.

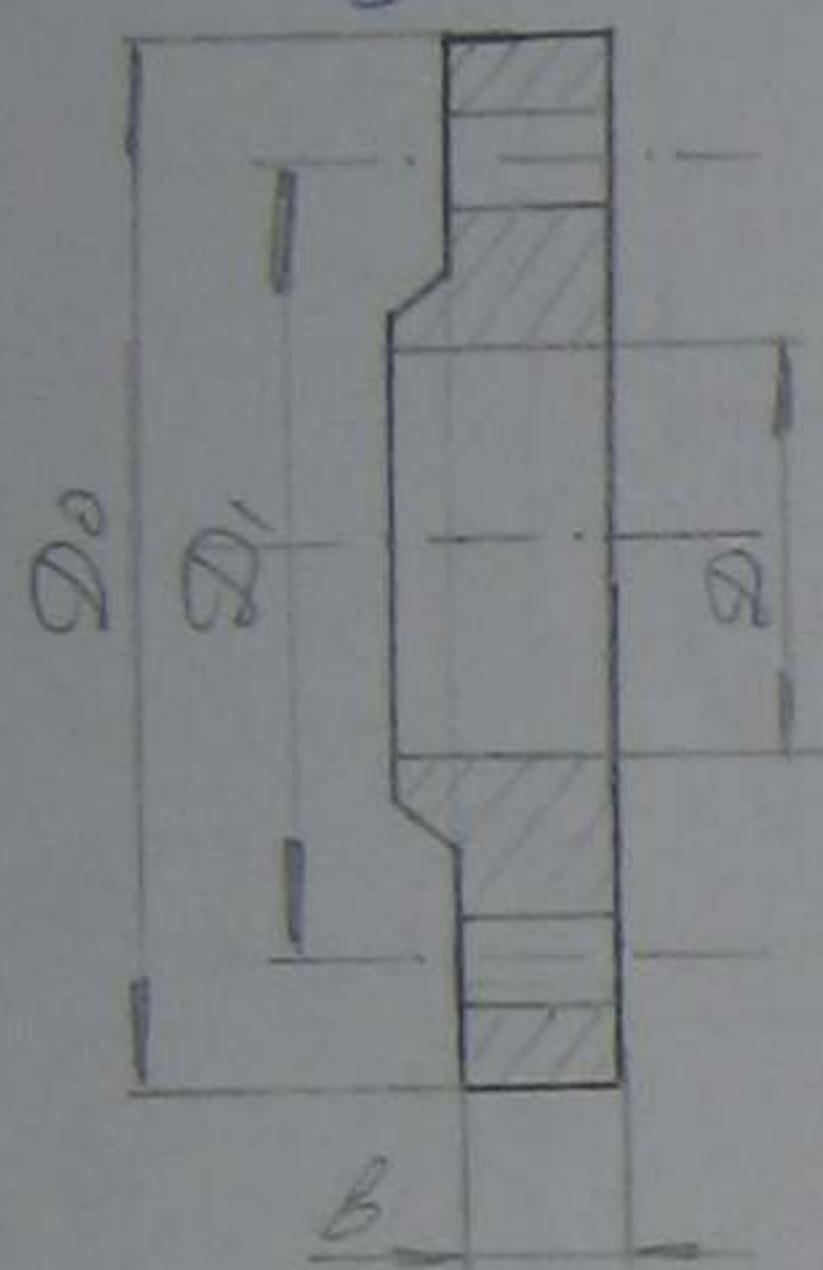


Рис 1.5 . Рынок

$D = 273 \text{ мм}$

$D_i = 335 \text{ мм}$

$H = 370 \text{ мм}$

$b = 18 \text{ мм}$

$l_{016} = 12; d_{016} 23 \text{ мм}$

4. Патрубки входящие в узел изготавливаются из труб безшовных горячедеформированных по ГОСТ 8731-82 путем чистой отрезки на установке газопламенной способом.

Условный проход  $D_i = 250 \text{ мм}$

Наружный диаметр  $D_n = 273 \text{ мм}$

$S = 12 \text{ мм}$ ; масса на 1 ног. метр

длины = 77,29 кг

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					7

Рис. 1.6. Узел тягово-тормозного устройства в сборке


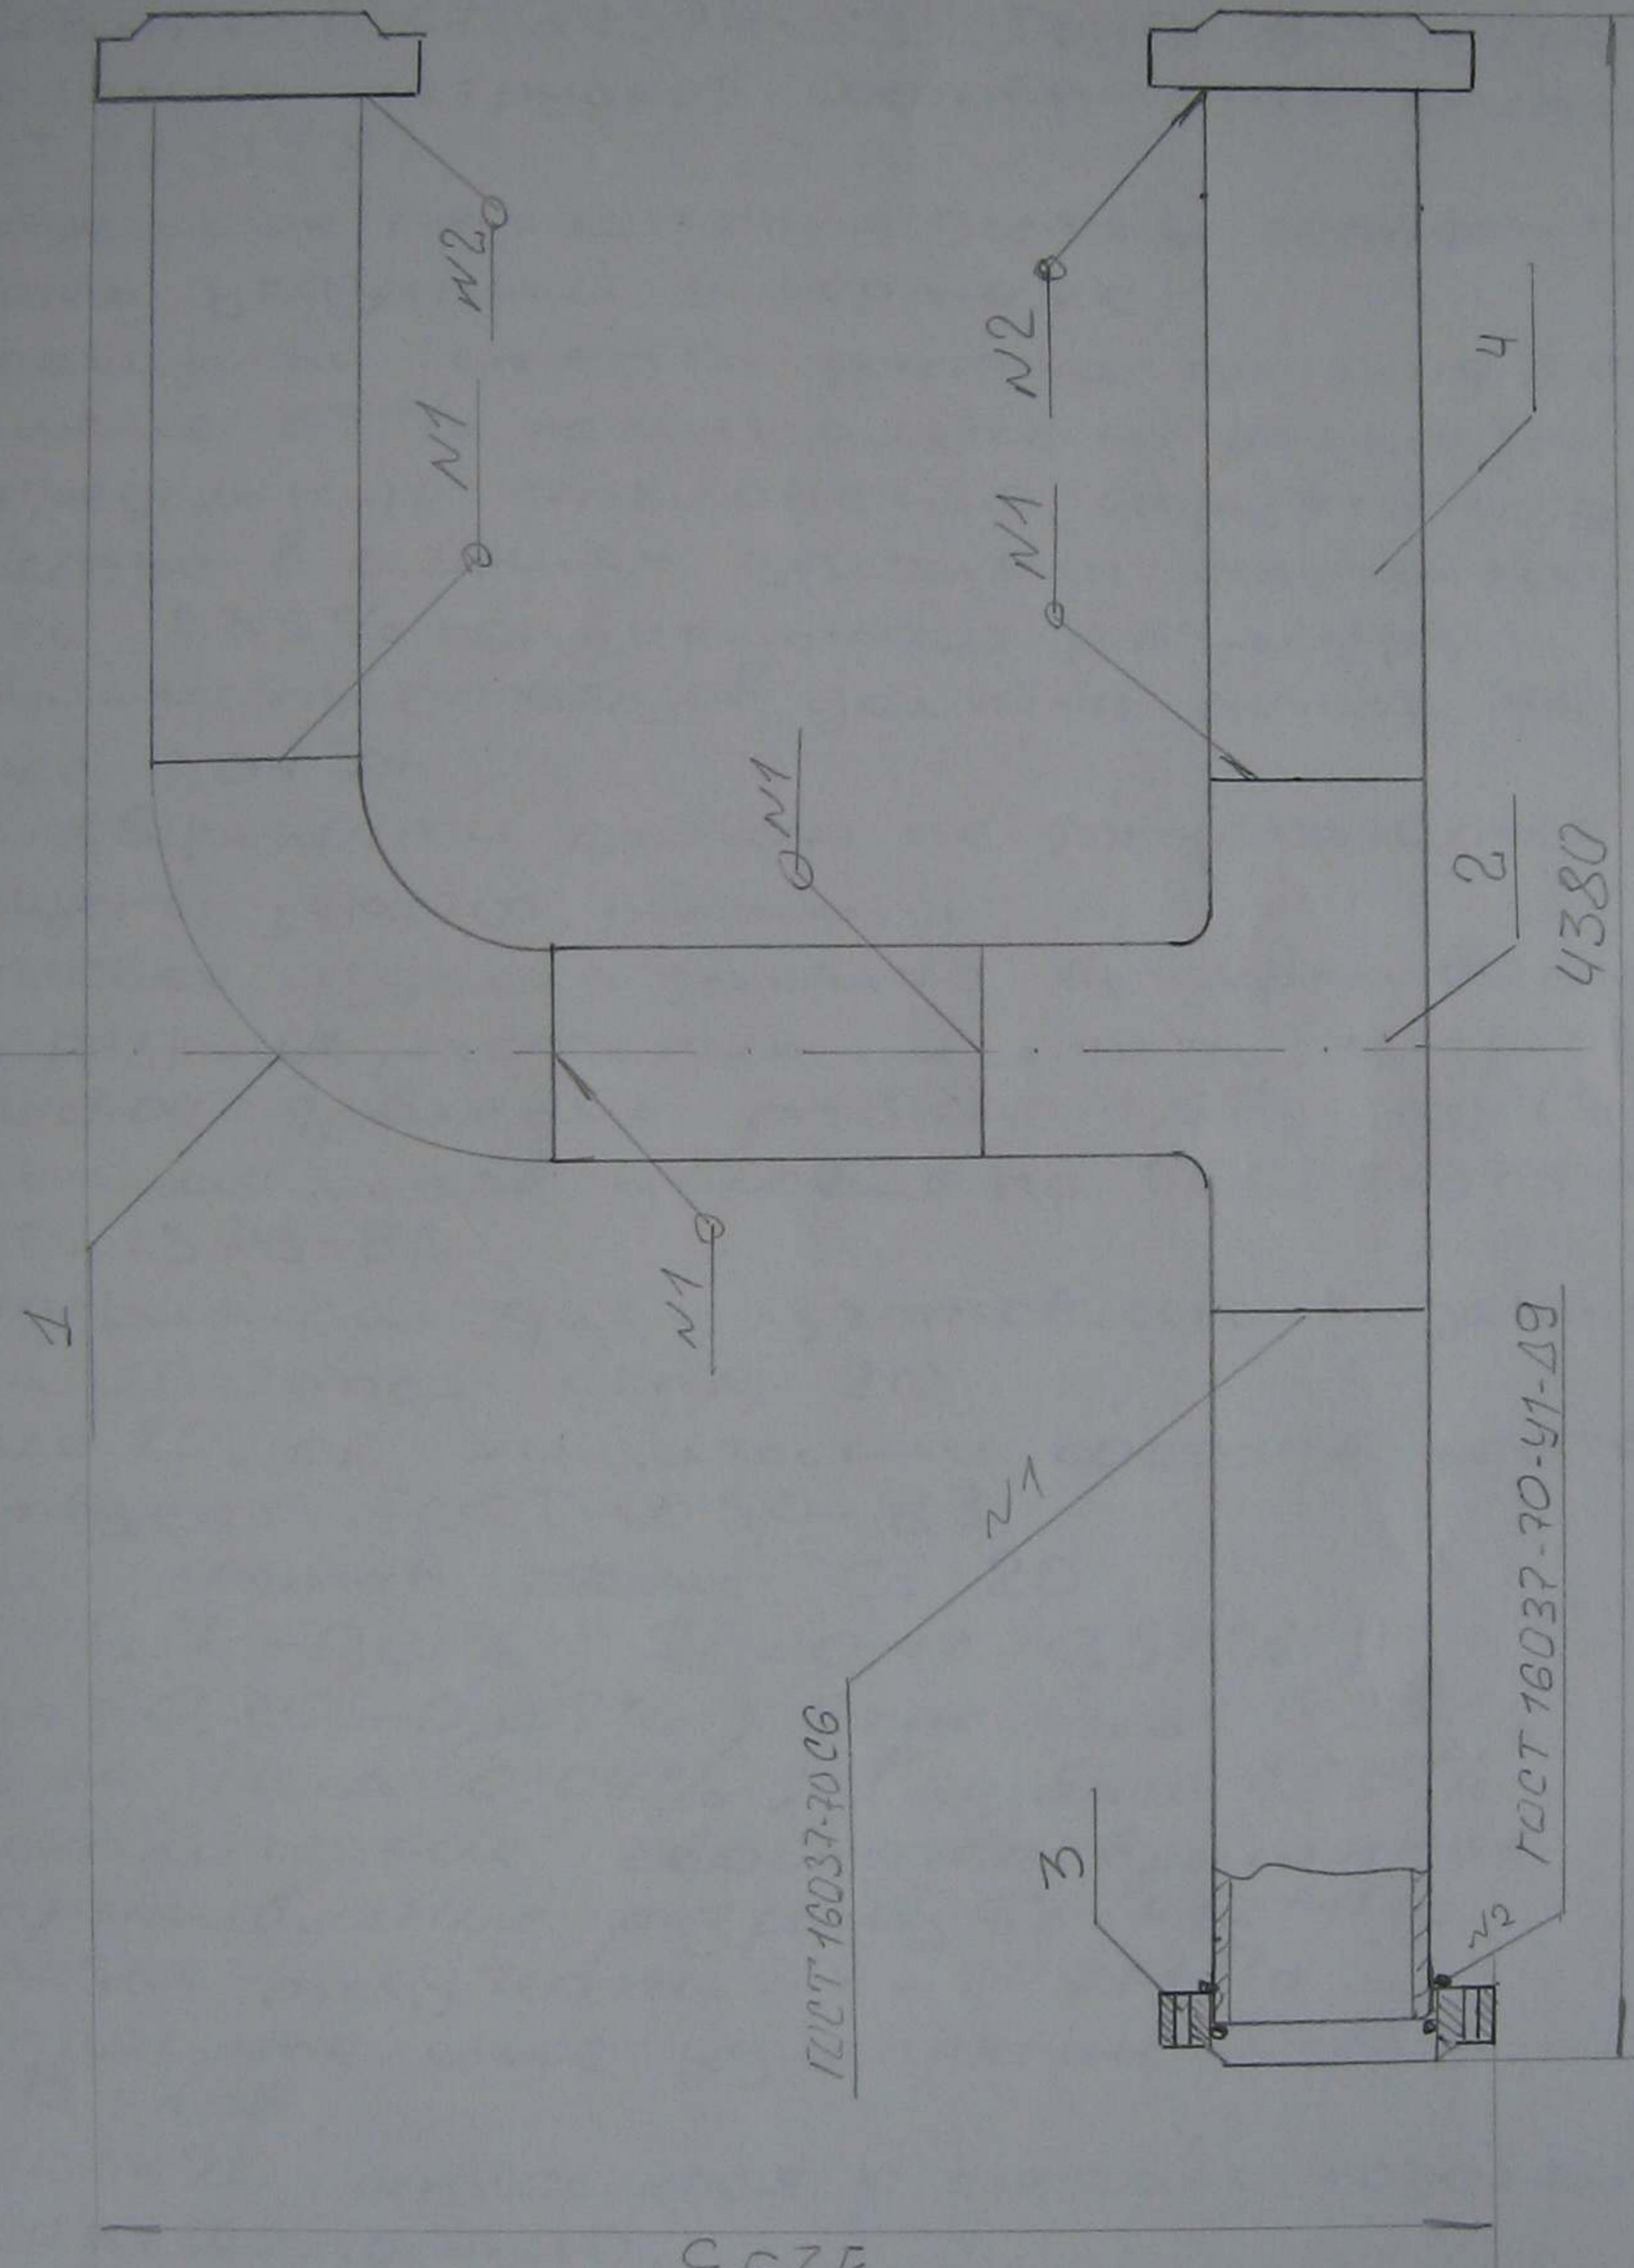


Таблица 1.2. Технологическая карта на изготовление узлов трубопроводов  $D_u = 250$  мм  
Характеристика трубы и детали ЧЗЛ9


Диаметр трубы мм	Толщина стенки мм	Марка стали	ГОСТ на сталь	Временное сопротивление разрыву МПа (Кгс/мм <sup>2</sup> )
$D_u = 273$ ТРУБА	8	СТ. 20	1050 - 80	Ч10 (42)
$D_u = 273$ ОТВОР	8	= II =	- II -	Ч10 (42)
$D_u = 273$ ТРОСНИК	8	= I =	- II -	Ч10 (42)
Фланец	31	= II =	- II -	$P_g = 2,5$ МПа

Таблица 1.3 Конструктивные характеристики детали ЧЗЛ9, подготовленных кромок

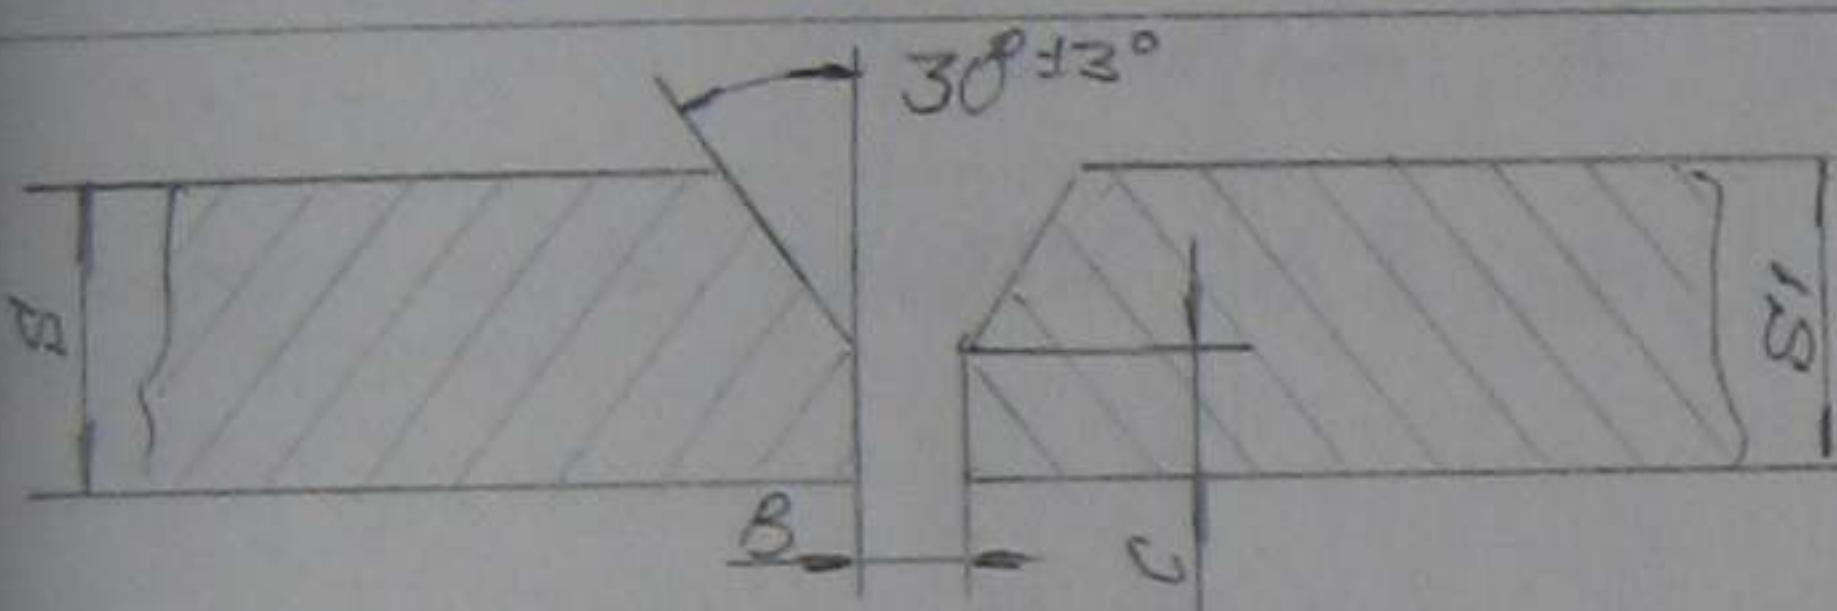

Для сварки наваротных стыков по ГОСТ 16037 - 70


С6:  
 $S' = S_i = 8$ ;  $B = 05^{+0,5}$

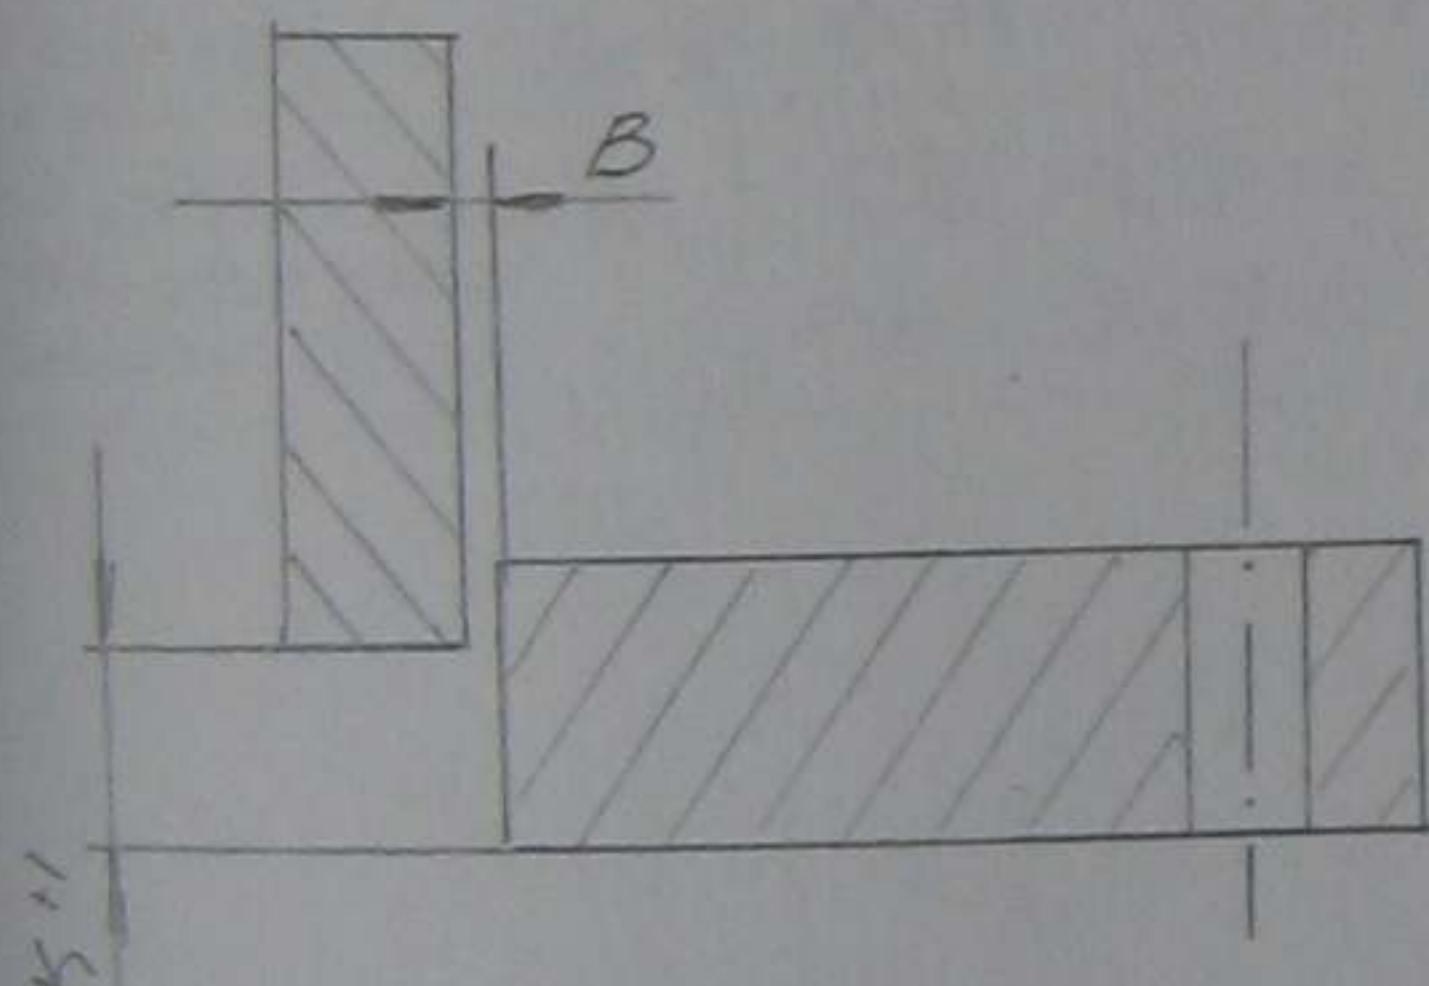


На  $D_u = 273$  мм

$B = 10$        $K_1 = 8^{+2}$  мм  
 $K = 6$  мм



Для сварки неповоротных швов  
ГОСТ 16037 - 70      С6!

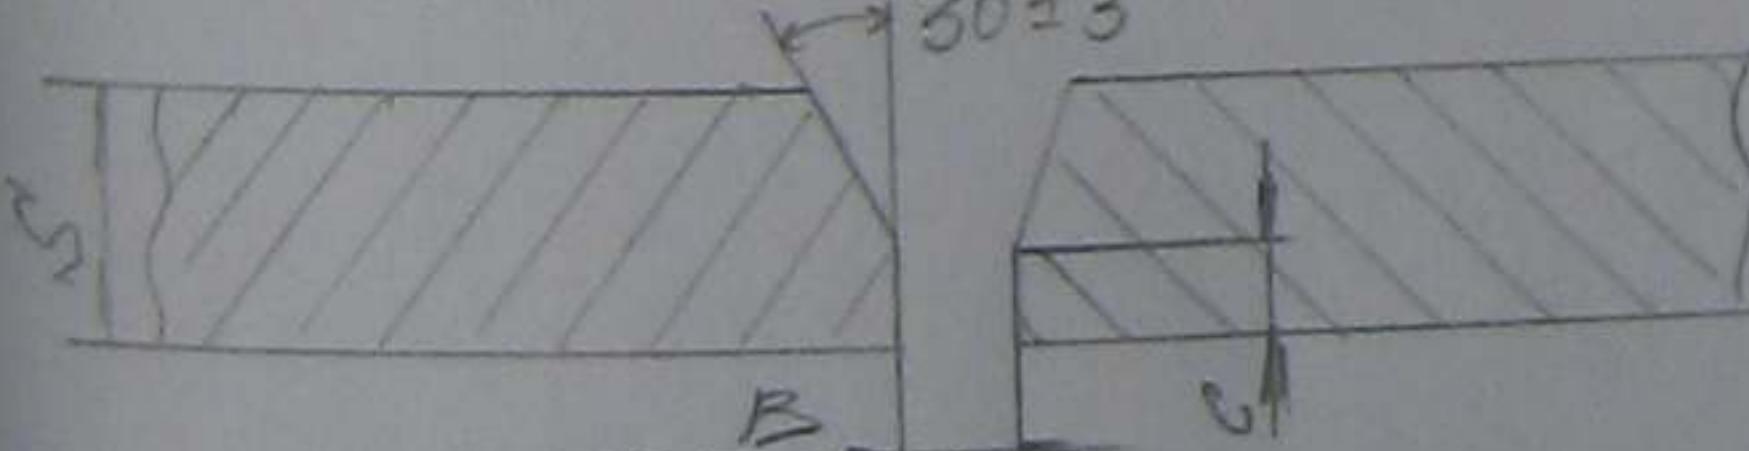

$S' = 8$  мм;  $B = 1^{+1,0}$ ;  $C = 0,5^{+0,5}$

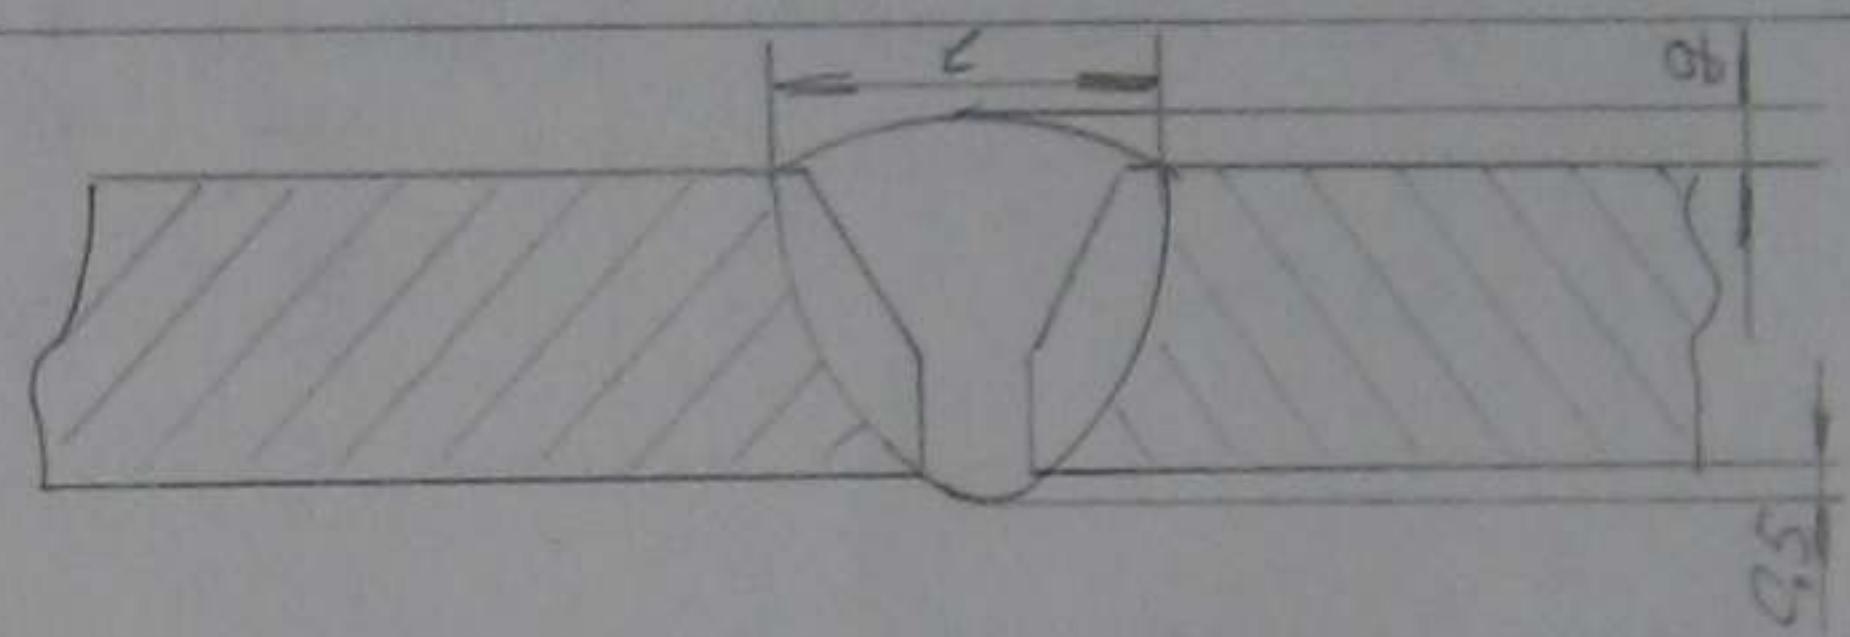

$L = 12^{+3}$ ;  $g = 1,5^{+0,5}_{-1,0}$

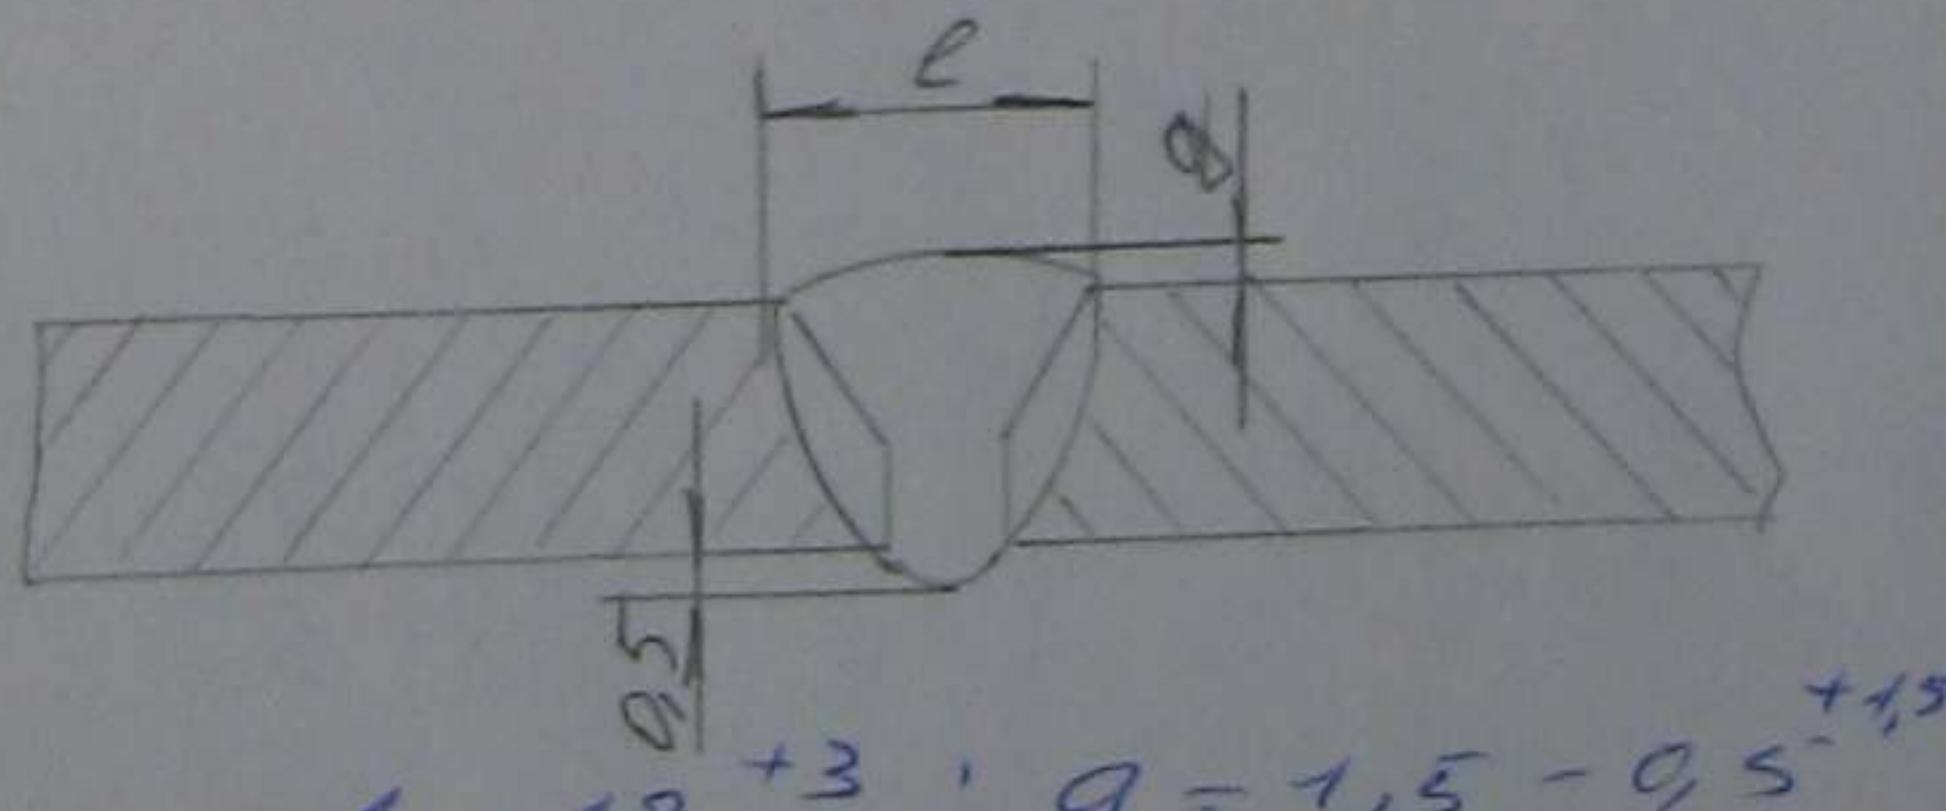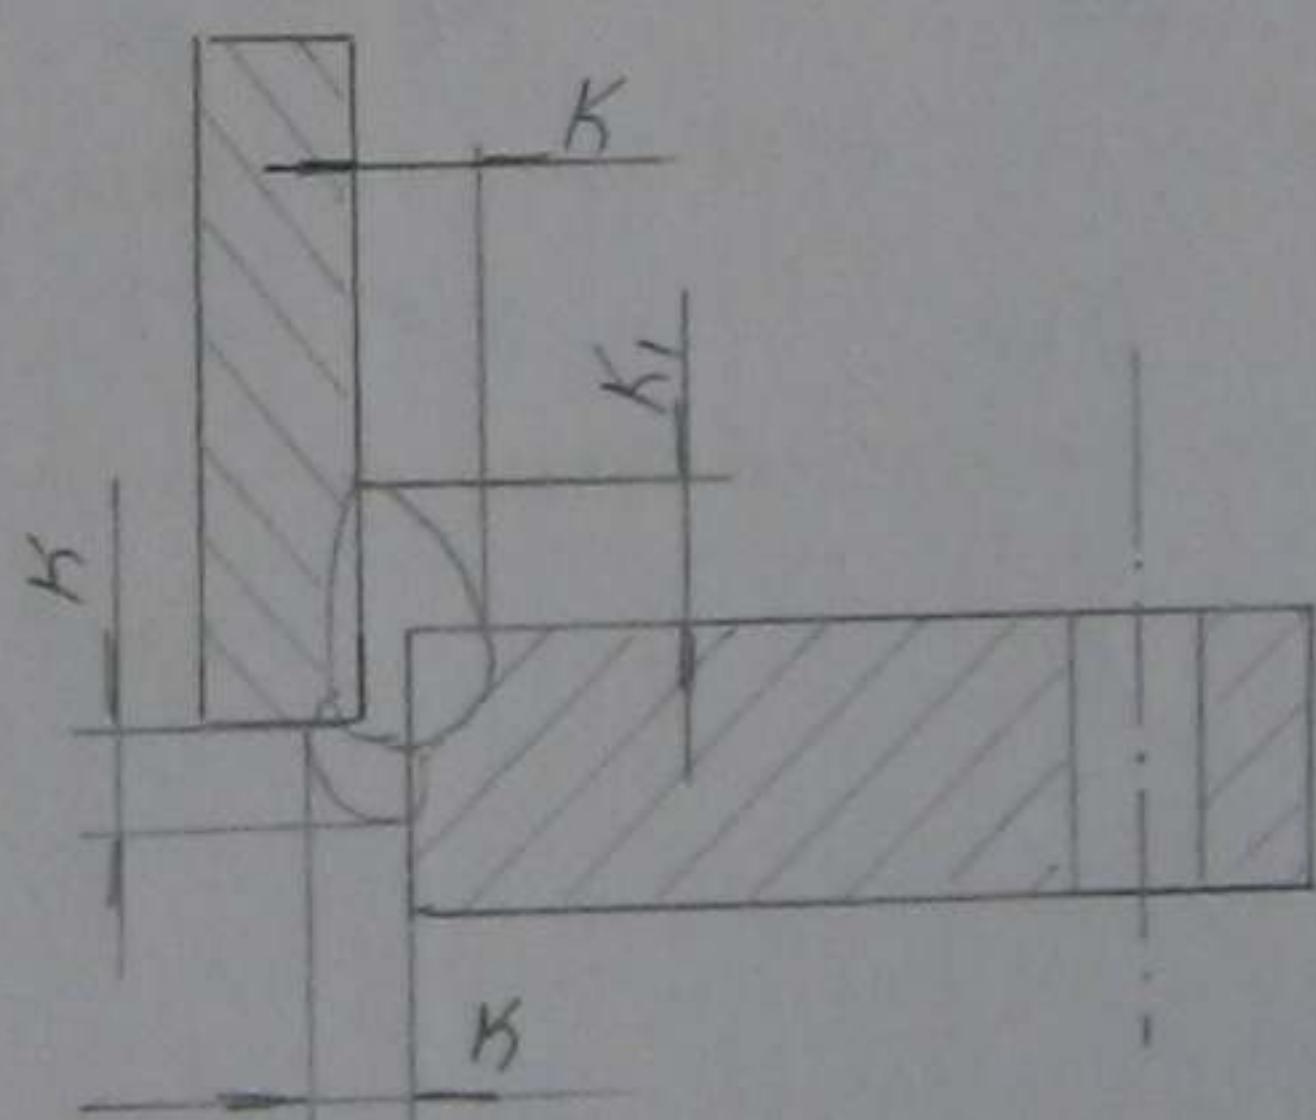

$L = 13^{+3}$ ;  $g = 1,5 - 0,5^{+1,5}$

Табл. 1.4. Режимы прокалки электроводов и флюса.

Марка электроводов и флюса	Температура прокалки, °C	Время прокалки, з.
УОНИ 13/45	350°	1
УОНИ 13/55	350°	1
АН 348	350°	1

Табл. 1.5 Режимы сварки РДС

Назначение	Тип электр.	Марка электрода	d ЭЛ, мм	Iсб A	Pог и полярность
Корневой слой	ЭЧ2А	УОНИ13/45	3	110	Постоянный ток однной полярности
Последующий слой	ЭЧ2А	УОНИ 13/55	4	160	-// - // - // - //


Таблица 1.6 Режимы полуавтоматической сварки  
в CO<sub>2</sub>

Назначение	Марка проволок	d ЭЛ мм	Iсб A	U <sub>ф</sub> , B	U <sub>в</sub> , мВ мм	Волег электрода мм	Расход CO <sub>2</sub> 1/мин
Корневой шов поворотный стенк	ЕВОВГ20	0,8	100	20	12	8	10

Таблица 1.7 Режимы автомобильной сварки под флюсом

Назначение	Марка провол. и флюса	d ЭЛ мм	Iсб A	U <sub>ф</sub> , B	U <sub>в</sub> , мВ мм	Волег электр.	Спец.эф- фект с землей
Последующие слои при свар- ке стыковых швов	СВ-08А АН-348А	2	440	40	35	35	40
Угловые швы при сварке фланцев	СВ-08А АН-348А	2	480	40	35	35	45

Таблица 1.8 Последовательность выполнения работ.

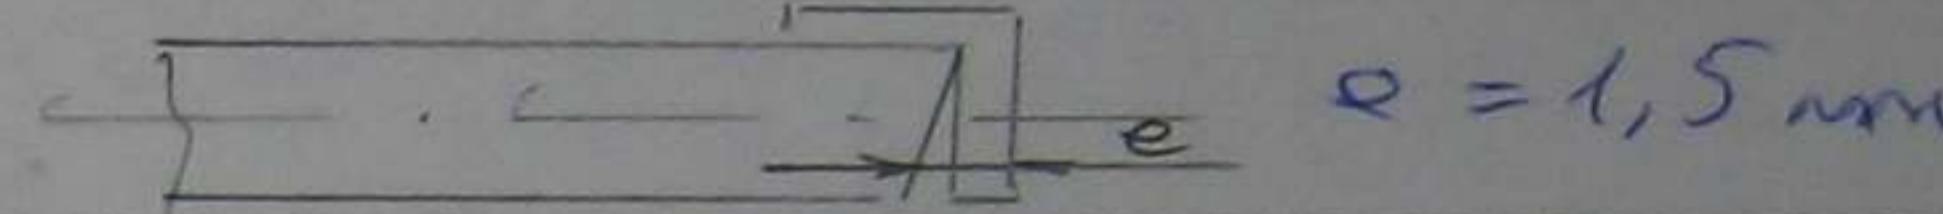Изм	Наименование работ	Оборудование/материалы	Примечания
Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	<b>I Резка труб, подготовка кромок</b>		
	1. Резка труб на патрубки	Установка газопламенной плазменной резки УРТБЗ0	Торец трубы после резки должен быть чистый, без внутренних и внешних заусенцев
	2. Проверить геометрические размеры концов труб.	Штангенциркуль, угольник с делениями, шаблон ЦС-2 линейка с делениями	Кривизна труб должна быть $< 1,5 \text{ мм на } 1\text{ м}$
	3. Проверить перпендикулярность торцов труб	Угольник	
	4. Зачистить до металлического блеска кромки и пролитую по поверхности из широку 30мм	Зачистные машинки: воздушные, электрические наждачные бумаги, скотка металлическая	
	5. Правка концов труб и деталей	Установка для правки концов труб и деталей	После правки концов труб производят осмотр с помощью лупы
	<b>II Сборка элементов</b>		
	1. Сборкастыка и детали: проверить надежность сборки, проверить прилегающуюность.	Стенд для сборки элементов трубопровода, линейка, угольник.	Симметричные кромки не расходящиеся 20мм в каждую сторону и превышают 2мм при $\varnothing \text{ от } 100\text{мм}$ соединениях труб в резиновом стакане
	2. Приварка стыков	Сварочный пост	Сварка выполняется в несколько слоев прихваты длины -50-60мм
	<b>III Сварка элементов</b>		
	1. Выполнить сварку стыка	Сварочный пост, метал щетка, молоток, зубило, kleimo.	Сварка выполняется в несколько слоев.
	2. Занисти от циркуля брызг		
	3. Поставить kleimo сварщика		
	<b>IV Контроль готовых стыков</b>		
	<b>V Сборка элементов в узел.</b>		Общий контроль 100%
	<b>VI Сварка элементов в узел</b>		
	<b>VII Контроль сварных стыков готового узла</b>	АРИНА, лупа в кратного увеличения, шаблоны	Общий контроль 50%
25	Лист		

8. Система безопасности, охрана труда, окружающей среды и противопожарная безопасность в цехе.

При изготовлении чрез трубы и ресиверов должны выполняться требования техники безопасности, при выполнении работ требование по инструктажу, обуздению и проверке и проверке правил, норм и инструкций по технике безопасности ИТР, а также требование электробезопасности, газосварочных, погрузоразгрузочных и транспортных работ и др.

Требования техники безопасности производственной санитарии и противопожарной безопасности

Эти требования должны соответствовать:

- СНиП III-А П-70 "Техника безопасности в строительстве";
- правилами устройств и эксплуатации электроустановок и Минэнерго Украины
- правилами устройства электросетей Минэнерго и других нормативных документов, установленными правилами рабочей безопасности работ по отдельным операциям изготавления и испытание трубопроводов различного размера и назначения.

Технологическое оборудование, заимствованное в проект, соответствует современным требованиям по Т.Б. Безопасность и производственный санитария в производственных корнушах обеспечивается:

- оборудованием здравивной промышленной безопасности;
  - устройствами местной вентиляции у рабочих мест;
  - систематическим профилактическим осмотром технического состояния оборудования и сплавности ограждающих устройств;
  - Техническими инструкциями по правилам Т.б.
- В трубоготовлениях крепление обработку труб и деталей производят на специальных стойках и оборудовании. К их обшивке допускаются только спец. обувь и облегченные рабочие. Перед пуском оборудования, нужноательно осмотреть, проверить наличие кожухов и ограждений. Необходимо также применять специальные поддержки. Необходимо также применять специальные поддержки. Важные устройства для исключения скатывания труб и деталей,

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист  
26

В трубозаготовительных узлах в центре внимания ЧПР и рабочих внимание должно быть вопросу электробезопасности. Все временные электросети и электрооборудование должны выполняться с правиламимонтажа и эксплуатации и электротехнических устройств. Оборудование работника при инженерии более 36 В должно быть надежно защищено. На расстоянии 10 м от склада кислородных баллонов не разрешается хранить горючие материалы. На рабочем месте баллон должен быть прикреплен цепью или хомутом к стелле, колыне или ящике пакетом. Электросварщики и сварщики должны иметь защитные средства, предохраняющие от пролива металла, поражения лучами и током. Электросварщики при работе открытым дугой должны иметь щитки или шлемы для защиты глаз, лица от излучений. место где производится сварка узлов трубопроводов должно быть отражено шириной и окраиновано в герметичную.

При контроле сварных соединений разделяются на представители и нужно строго руководствоваться специальными инструкциями и правилами. Для предупреждения людей от временных газовых-дуг, места проведения испытаний нужно отградить, повесить красительные знаки, предупреждающие о радиационной опасности и настать предупреждающие о возможном проникновении.

### 9. Размещение оборудования в цехе направление грузонапотоков.

Оборудование в цехе размещается таким образом что бы выполнить принципы изготовления что бы выполнить принципы изготовления изготавливаемых изделий, без боязни потока от одного рабочего места к другому. Помимо этого производство изготавливаемых изделий соответствовать последовательности технологического процесса изготавления последнего.

технический процесс изготовления узлов трубопроводов включает в себя следующие операции:

- Резка и вязка труб;
- Заготовка торцов;
- Камбровка торцов труб;
- Сборка элементов трубопроводов;
- Сварка элементов трубопроводов;
- Дирка узлов трубопроводов;
- Сварка узлов между трубопроводов.

Оценка и отбраковка осуществляется вне цеха. Проверочный контроль качества продукции предусматривается после сборочных операций и в процессе сварки. Согласно операции технического процесса оборудование в цехе располагается согласно рисунку 1-11. Трубы с повреждками паружного складирования при помощи элеватора передвижной тележки подаются в цех на площадку их промежуточного складирования. При помощи мостового крана 2, трубы подаются для чистой резки их на патрубки. Резка осуществляется на установке УРТ-630 поз 3. Стругу элементов осуществляется на ступенях 4, 7, перед сборкой конца труб контролем на установке 6; собранные элементы свариваются на машине-затяжке 5 и на сварочных постах 8. Готовые узлы передаются на ступень РДС поз 9. Собранный узел варится РДС на ступени 10. Готовые узлы передаются для машинного контроля на площадку контроля приемо-изделий узлов перед возвратом их из временного хранения перед вывозом из цеха.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 28

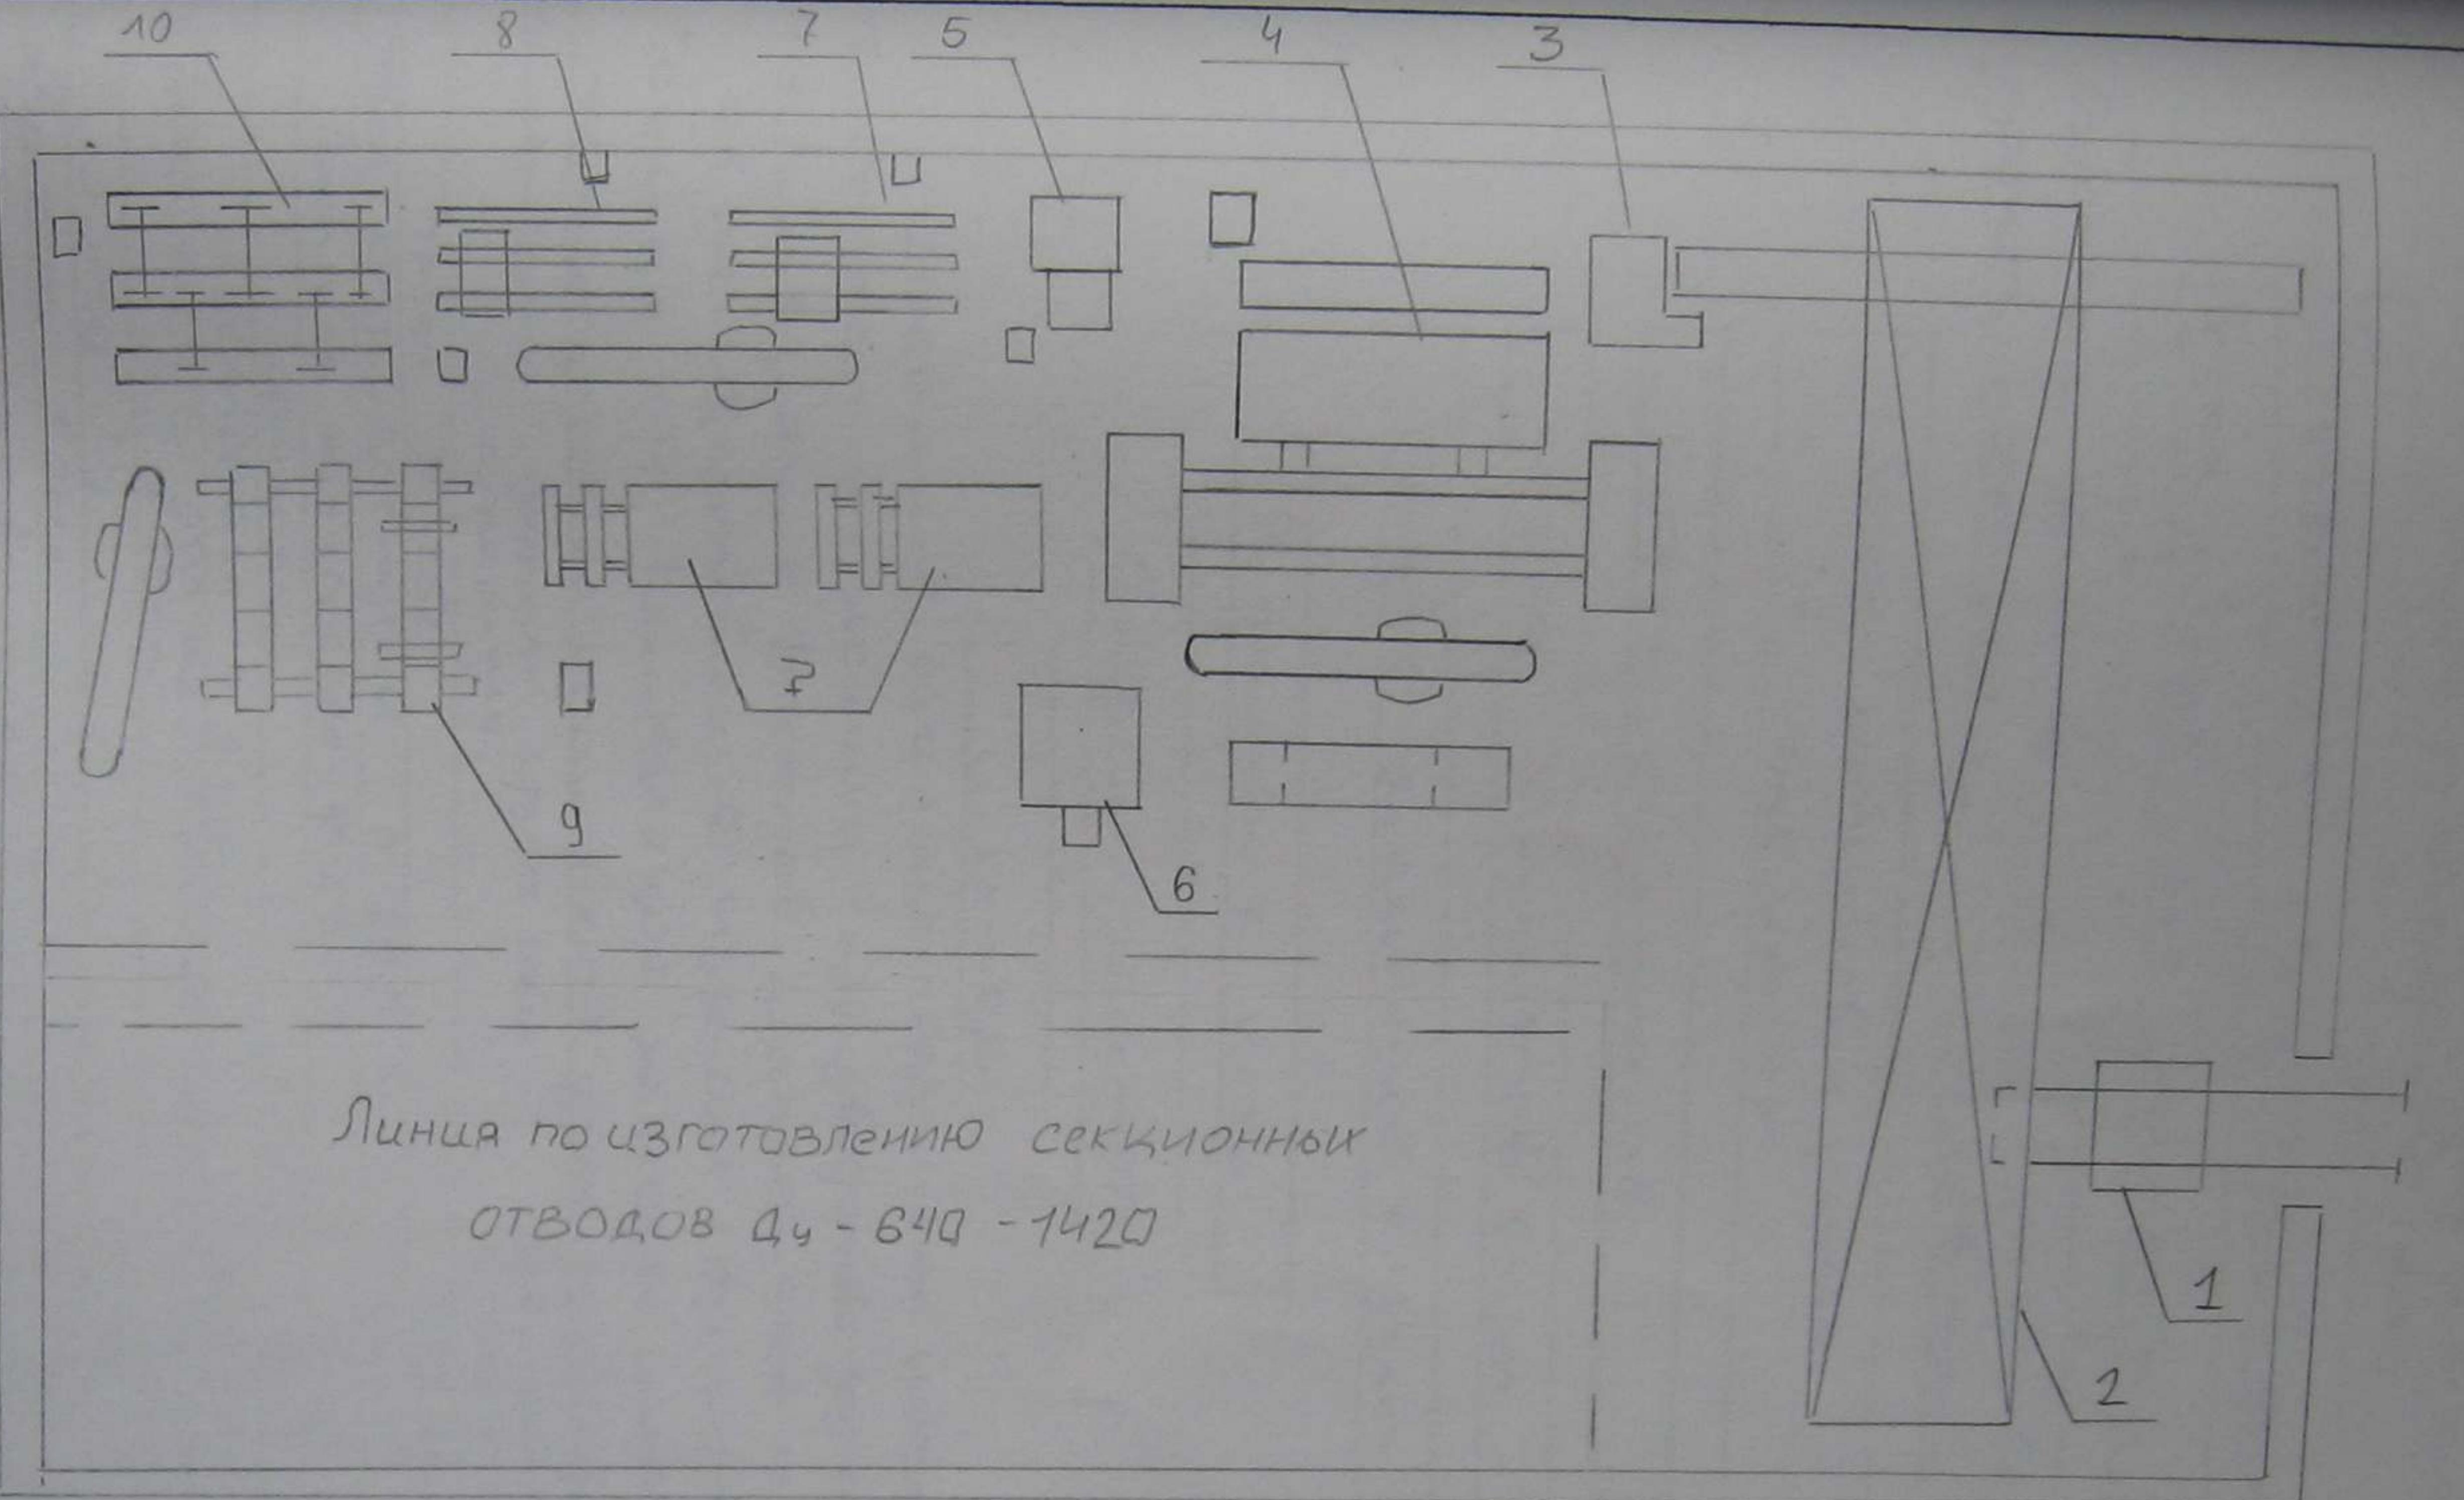


Рис. 1.11. Планировка размещения оборудования в цехе.

1. Тележка для подачи труб в цех.
2. Кран мостовой
3. Стенд для сборки элементов трубопроводов
4. Установка ЧРТ - 630
5. Манипулятор для сварки круговых швов.
6. Колюковочное устройство
7. Стенд для сборки элементов
8. Пост сварочный для сварки элементов
9. Стенд для сборки узлов.
10. Стенд для сварки узлов.

10. Производственная  
иная структура и схема управления  
из сборочно-сварочного цеха.

Предварительный склад труб и деталей

Резка труб на патрубки

Очистка и зачистка  
кромок после резки.

Калибровка кон-  
цов труб и деталей

Сборка патрубков и деталей  
в эпоксидной

Сборка эпоксидов

Сборка эпоксидов вузел

Сборка эпоксидов в узлы

Нагреватель кека

Старший мастер

мастер

Инвентаризация производственных цехов.

11. Вопросы экономики производства заданного изделия.

11.1. Калькуляция расходов материалов и затрат рабо-  
т на изготовление изделия (единица).

Таблица 1.9. Калькуляция расходов материалов и  
затрат рабочего труда на изготовление узла трубы при длине 250мм  
Наименование детали узла или  
штамповки.

	Единица измерения и количество	Стоимость 1рн.
Труба Ø 250	4565мм	159.72
Отвод круглоизогнутый Ø 250	1шт	140
Тройник равномер., Ø 250	1шт	149
органек	3шт	-
Электроды Ø 3 мм (в проволока: СВ-08А Ø2, Ø3мм ЕВ-08/2C Ø0,8мм)	2,556кг 0,5кг 1,655кг 0,074 449,41	6,75 5,70 -
Кислород О2	83,52	-
Гидравлика С2Н4	93 кг	-
Учебник по АИ-348А	3 кг	-
Флаг	15,8 кВт/ч	-
Электроэнергия		

Технические условия на узел трубопровода соответствуют техническим условиям на детали трубопроводов и трубы из которых они изготовлены.

Детали трубопроводов должны соответствовать ГОСТ 17374-83. Трубы для изготовления патрубков соответствовать ГОСТ 8731-87:

- предельные отклонения должны соответствовать указанным в чертеже;
- максимальная стечка детали должна быть не менее  $85\%$  наименьшего размера;
- предельные отклонения наружного диаметра в сегментах должны быть не более  $\pm 3,5\%$  наименьшего размера;
- общность отверстий должна быть не более  $0,04 Dn$ ;
- на поверхности детали не допускаются трещины, закаты, рванины;
- горячее издание должно ведериться без разрыва, пометки или течи при ровногорячее издание рабочее  $1,5 P_{y}$ , где  $P_{y}$  максимальное значение по ГОСТ 17325-83, ГОСТ 17379-83

Материаом для изготовления данного узла является сталь 20

Сталь 20, ее химический состав соответствует ГОСТ 1050-83

Хим состав стали Ст. 20

$C = 0,17 - 0,24\%$ ;  $Si = 0,17 - 0,37\%$ ;  
 $Mn = 0,35 - 0,65\%$ ;  $Cr$  не более  $0,25\%$   
 $S$  не более  $0,04\%$ ;  $P$  не более  $0,035\%$ .

Механические свойства: временное сопротивление разрыву  $\sigma_b = 412 \text{ МПа}$   
предел текучести  $\sigma_t = 245 \text{ МПа}$ ;  
относительное удлинение  $\delta = 21\%$ ;  
 $NB = 156$ .

Сталь 20 относится к стали с хорошей свариваемостью.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					9

11.2. Капитални замъкчи на производство  
изделия в чете.

11.2.1. Размер производствених и битових  
помещей, первоначална стойност.  
Чет Узел трубоизводеб

- площадь територии кеха - 2000м<sup>2</sup>
- размери зданий - 18 x 102 м

Площадь сдачи на конец года общая

(0) 1,84 м<sup>2</sup> производственная (1) 1,84<sup>2</sup>

Площадь битового помещений  $S = 0,41 \text{ тыс. м}^2$

Размер 6 x 18 производственная (0)  
общая (0,11)

Стойност сдачи 216625 гри. и зис 94211-60

11.2.2. Цена на используемое оборудование

Использование единица оборудования	стоимость из 1986 г. в руб	стоимость из 2008 г. в руб.
1. Кран штамповки грузоподъ- емностью Q=5 т	6480	
2. Кран грузоподъемностью Q=10 т	7400	
3 Стенд для сборки эл-708 трубопроводов	6520	
4. Рост сварка элементов	261	
5. Стенд для сборки элон. бузла	8500	
6. Сборочно-сварочный стенд	313	
7. Установка УРТ-630	15600	
8. Калибровочное устройство	6000	
9. Вращатель ЧВТ-1	1655	
10. Миникультив M11050	400	
11. Консольно изобройки	6350	
Кран		
12. Буликер для деталей и од- режков труб	2	
13. Контейнер для сварочных элементов	265	
14. Выпрямитель ВС 300 с полув автоматом А-547У	570 1800 635	
15. Директоскоп УДК	38	
16. инструменты		

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					31

Составить обзор оборудования применяемого в цехе.  
Затраты на быстродействующий инструмент  
и инвентарь.

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Редуктор - 28.07 грн             | 8. Рукавицы 3,50 грн         |
| 2. Редуктор алюминиевый - 40 грн    | 9. Кабель КГТ-дюризали       |
| 3. Башмак газовый - 65 грн          | 10. Резак ВЗО - 22 грн.      |
| 4. Круг шлифовальный - 7,90; 25 грн | 11. Плоская ГУБКА - 6,40 грн |
| 5. Штифт сварочный - 16,67 грн      | 12. Граната 22 грн.          |
| 6. Ключи брезентовые - 75 грн       | 13. Установка поджига 16     |
| 7. Багетки - 35 грн                 | 14. Редуктор 02 - 70 грн     |
- Общая сумма 3620 грн, затраты на 1 год  
Затраты на дорогостоящее оборудование 5000 грн.
- 11.2.3. Цепи из основных и вспомогательных материалов.  
Электроды ЧОНЧ-13/55 ф 3, ф 4 - 15 грн за 1 кг  
СВ - нал пропанка СВ 08А - "—  
СВ 08Г2С - "—

Рисунок АИ-348А 17 6000 грн.

СД2 - "— 102 - 500 грн - 1000 грн

Карбид 1 кг - 1,11 грн. Труба бесшовная ГОСТ 1050-70  
Вода - 0,90 грн 1 м<sup>3</sup> С720 ф325 40 грн м  
Пар - 64 грн. Газ 1 м<sup>3</sup> Ø 273 - 35 грн м

11.2.4. Заработанная пластина и тарифная сметка.

Тарифная сметка I-го разряда 0,49 км

состав зончат к 3 ln 61%

Отчисление на соц. страх 40%

Зарплата! основная 95,8 грн; дополнительная  
62 грн и общая 157,8 грн.

Ср оклад ЧПР - 450 грн МОП - 380 грн.

Фонд з/плата дробируется 6 % от тоб продук-

ции. т.е. 25-30% от ЧПР и продукции.

Доп зар. / км. включают: за нормальное время раб-  
боты 40% тарифа; доплата бригадира 10-15%  
тарифа; за временные условия труда от 4%  
24%.

11.2.5. Технико-экономические показатели произ-  
водства изгнаний.

Подача технологических трубопроводов из-  
лашний и имеющей заводской готовности повышает  
производительность труб 50% сокращают сроки  
строительства или ремонт.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					32

Таблица 1.10. Расчет экономического эффекта от внедрения показателей трубоопрессов узла

Наименование показателей	Ед измер	монтаж		Обоснование
		разд	узлами	
Объем работ (A)	?	1000	1000	
Основная ЗПн	руб.	835833,18	301015,26	
Трудоемкость	чел/час	306166	110262	
Накладные расходы зависящие от ЗПн	руб	757249	490470	Фактические затраты расчетов.
Изменение себестоимости (C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> )	руб	1801330,1	1062398,2	
Продолжительность монтажа (T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> )	дней	265	167	

Изменение узловых показателей эффективности

$$\Delta \mathcal{E} = \frac{(C_1 + C_2) + H(1 - \frac{T_2}{T_1})}{A}; \quad \text{руб}$$

H - условно-постоянное накладные расходы по  
карикату монтаж - расходы

$$H = (835833,18 \cdot 0,7 \cdot 0,3) = 175524,96;$$

$$\Delta \mathcal{E} = \frac{(1801330,1 + 1062398,2) + 175524,96(1 - \frac{167}{265})}{1000} =$$

$$= 2928,6 \text{ руб.}$$

Снижение себестоимости на 1 т :

$$\Delta C = \frac{1801330,1 - 1062398,2}{1000} = 738,9 \text{ руб}$$

Сокращение трудоемкости на 1 т :

$$\Delta q = \frac{306166 - 110262}{1000} = 195 \text{ чел/час},$$

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
33					

## Список использованной литературы

1. Р.И. Гавасмиерка, Изготовление и монтаж технологических трубопроводов. - М.: Стройиздат, 1986.
2. А.Н. Батенчук, Изготовление и монтаж технологических трубопроводов. - М.: Стройиздат 1971.
3. П.Я. Ганурико, Р.В. Садраш, Безопасность труда в промышленности. - К: Техника 1982.
4. А.И. Красовский, Основы проектирования сварочных цехов. - М.: Машиностроение 1980.
5. В.В. Смирнов, Оборудование для зонной сварки. Сварочное пособие, -1. Энергомашиздат, 1986.
6. А.С. Смирно, Сварочный сварщик. - Д.: Донбасс, 1984.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					34

Міністерство освіти та науки України  
Всесоюзний український національний університет  
ім. В. Даля.

Коордита „Савка“

Он зем о проходженні практики  
на СВЗ

з группою  
студентів № 11  
Жарський А. Н.

Руковоодження практики  
от предпринимателів:  
от Університета:

Луганськ 2009 р

## Реферат

страниц ..... 34

таблиц ..... 10

рисунков ..... 11

использованных источников литературы. 6

## Ключевые слова

Технологический процесс, маскируемая карта, технологические узлы, контроль качества, заготовительные работы, система безопасности, сборочно-сборочные работы, узел, трубопровод, фиксации, калюкция садеточности, технико-экономические показатели.

За время прохождения практики необходимо уметь: решать задачи по разработке и совершенствованию технологических процессов, определять эффективность внедрение новой технологии, обосновать выбор методов безопасных и здоровых условий труда.

Продробнее на выки: организаторской работы руководителя коллектива цеха, организации и проведения всех работ, необходимых для решения всех задач.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

1

# Содержание

Реферат	1
Содержание	2
Введение	3
1. Характеристика выпускаемой продукции и ее назначение.	4
2. Технология заготовительных работ для изготовления заданного изделия, примененное оборудование и его характеристика...	10
3. Технологический процесс сборки, сварки выпускаемой продукции, способы борьбы с напряжениями и деформациями.....	12
4. Применение сварочного и вспомогательного оборудования. Работа источников сварочного тока, возможность их замены на более современные экономичные типы .....	14
5 Работа подвижно-транспортных средств и возможные их типы для поточного формирования производства .....	17
6. Контроль качества продукции, ТУ на изготовление и приемку .....	19
7. Ограничение документации технологических процессов (маршрутные и операционные карты) .....	26
8. Система безопасности, охрана труда, окружающей среды и противопожарная безопасность в цехе.....	26
9. Размещение оборудования в цехе и направление грузопотоков .....	27
10. Производственная структура и стадии упаковывания сборочно-сварочным узком.....	30
11. Вопросы экологичности производства заданного изделия .....	30
Список использованной литературы .....	34

## Введение

За время прохождения практики на СВЗ, в ходе подготовки и производства стальных технологических трубопроводов необходимо:

1. Изучите организацию и историю раз-  
вития предприятия.
2. Изучите характеристику выпускаемой  
продукции.
3. Технологические процессы заготовитель-  
ных работ, сборочно-сварочных работ для  
изготовления изделий выбранного для изы-  
дания проекта.
4. Ознакомиться с системой контроля качества  
продукции.
5. Изучить работу оборудования для заготови-  
тельных и сборочно-сварочных операций.  
Работу подъемно-транспортных средств.
6. Изучить систему безопасности, охрану  
труда, окружающей среды и пожарной  
безопасности в цехе.
7. Ознакомиться с правилами оформления  
документации технологических процессов  
(шаблонных и операционных карт).
8. Изучите организационную структуру  
предприятия и вспомогательные цеха, принад-  
лежащие экологическую часть маши-  
нозаводческости (режимы работы, фонды  
времени, загрузку оборудованием, состав  
работающих, календарные затраты  
на производство продукции).

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист  
3

1. Характеристика выпускаемой продукции, ее назначение.

Механизированная линия по изготовлению узлов трубопроводов подает централизованно изготовленные узлы, секции, блоки для изготовления технологических трубопроводов. Конфигурация и размеры узлов характеризуются следующими данными:

82% - имеют плоскую конфигурацию

18% - проетрансформированную

Все многообразие конфигураций узлов можно свести к 17 универсализированным группам имеющим общий характер дифференцирующие.

Рис. 1.1.

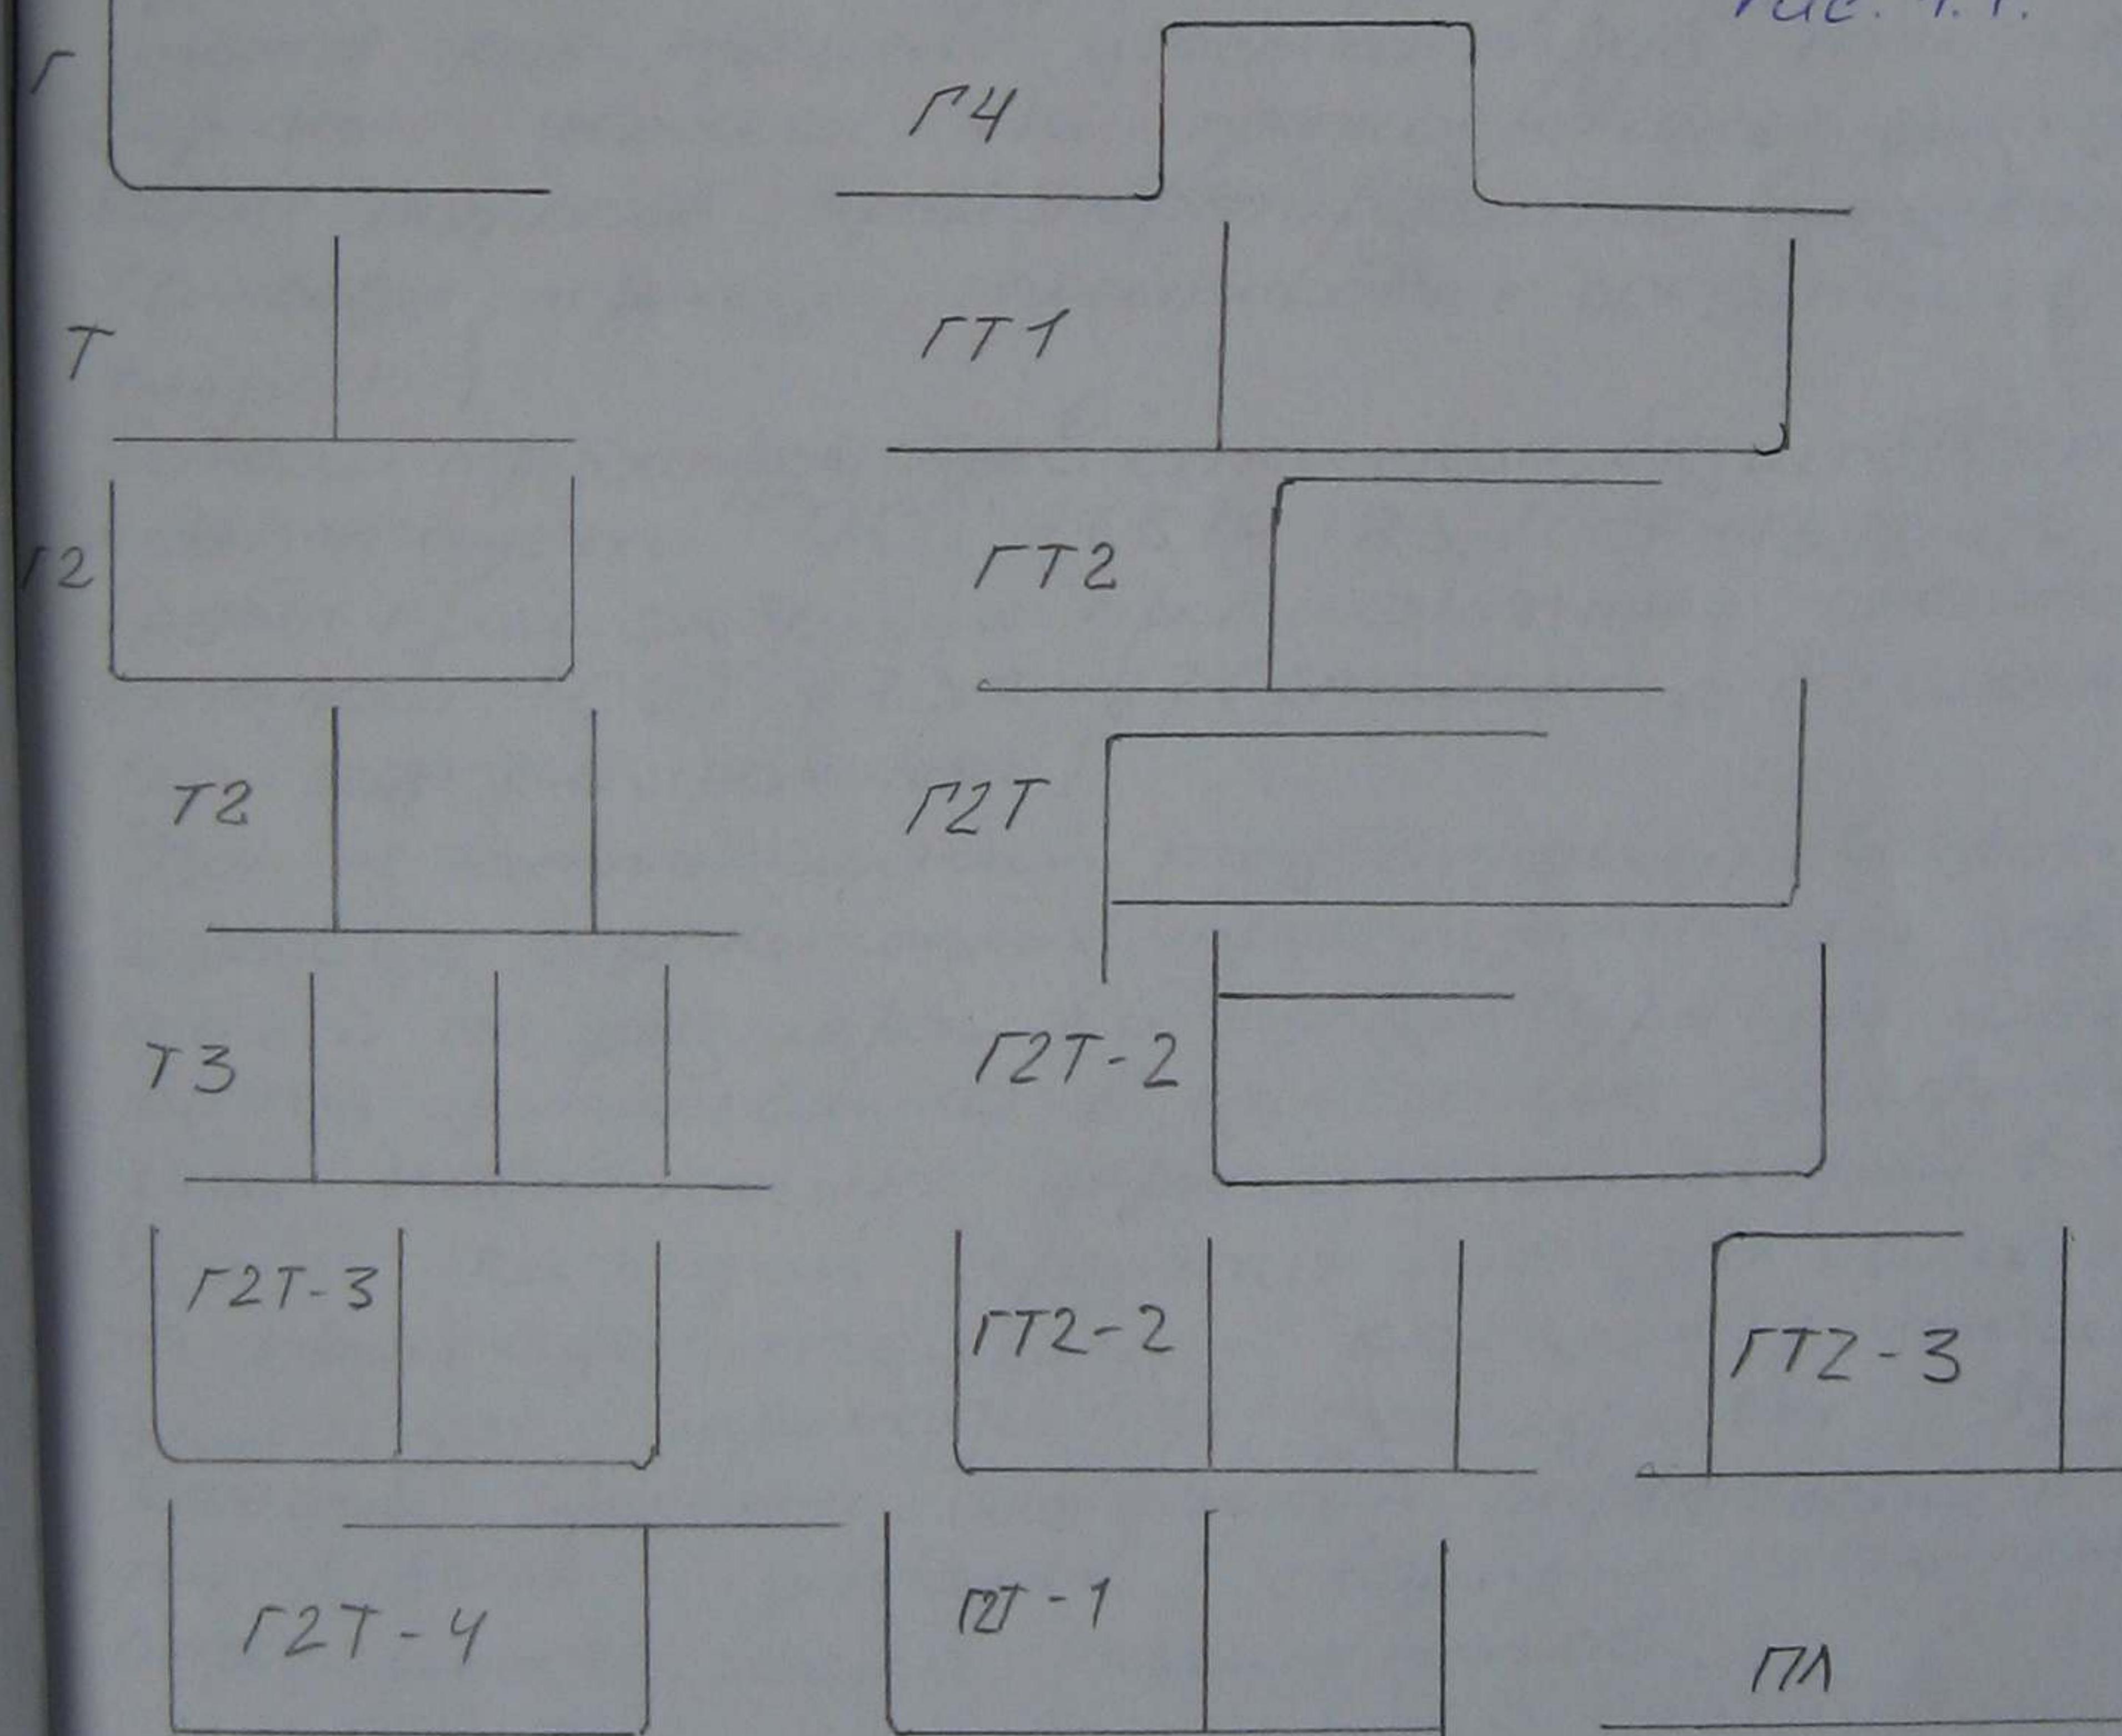


Рис 1.1 Универсальные группы узлов трубопроводов

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					4

Узлы размещаются между собой коленами  
и взаимными расстояниями входящих в них  
участков типа Г, Г1 и Г2.

Узлы входящие в каждую группу, могут  
иметь при одинаковом расположении взаимных распо-  
ложений указанных участков разный угол их  
разворота в проекции

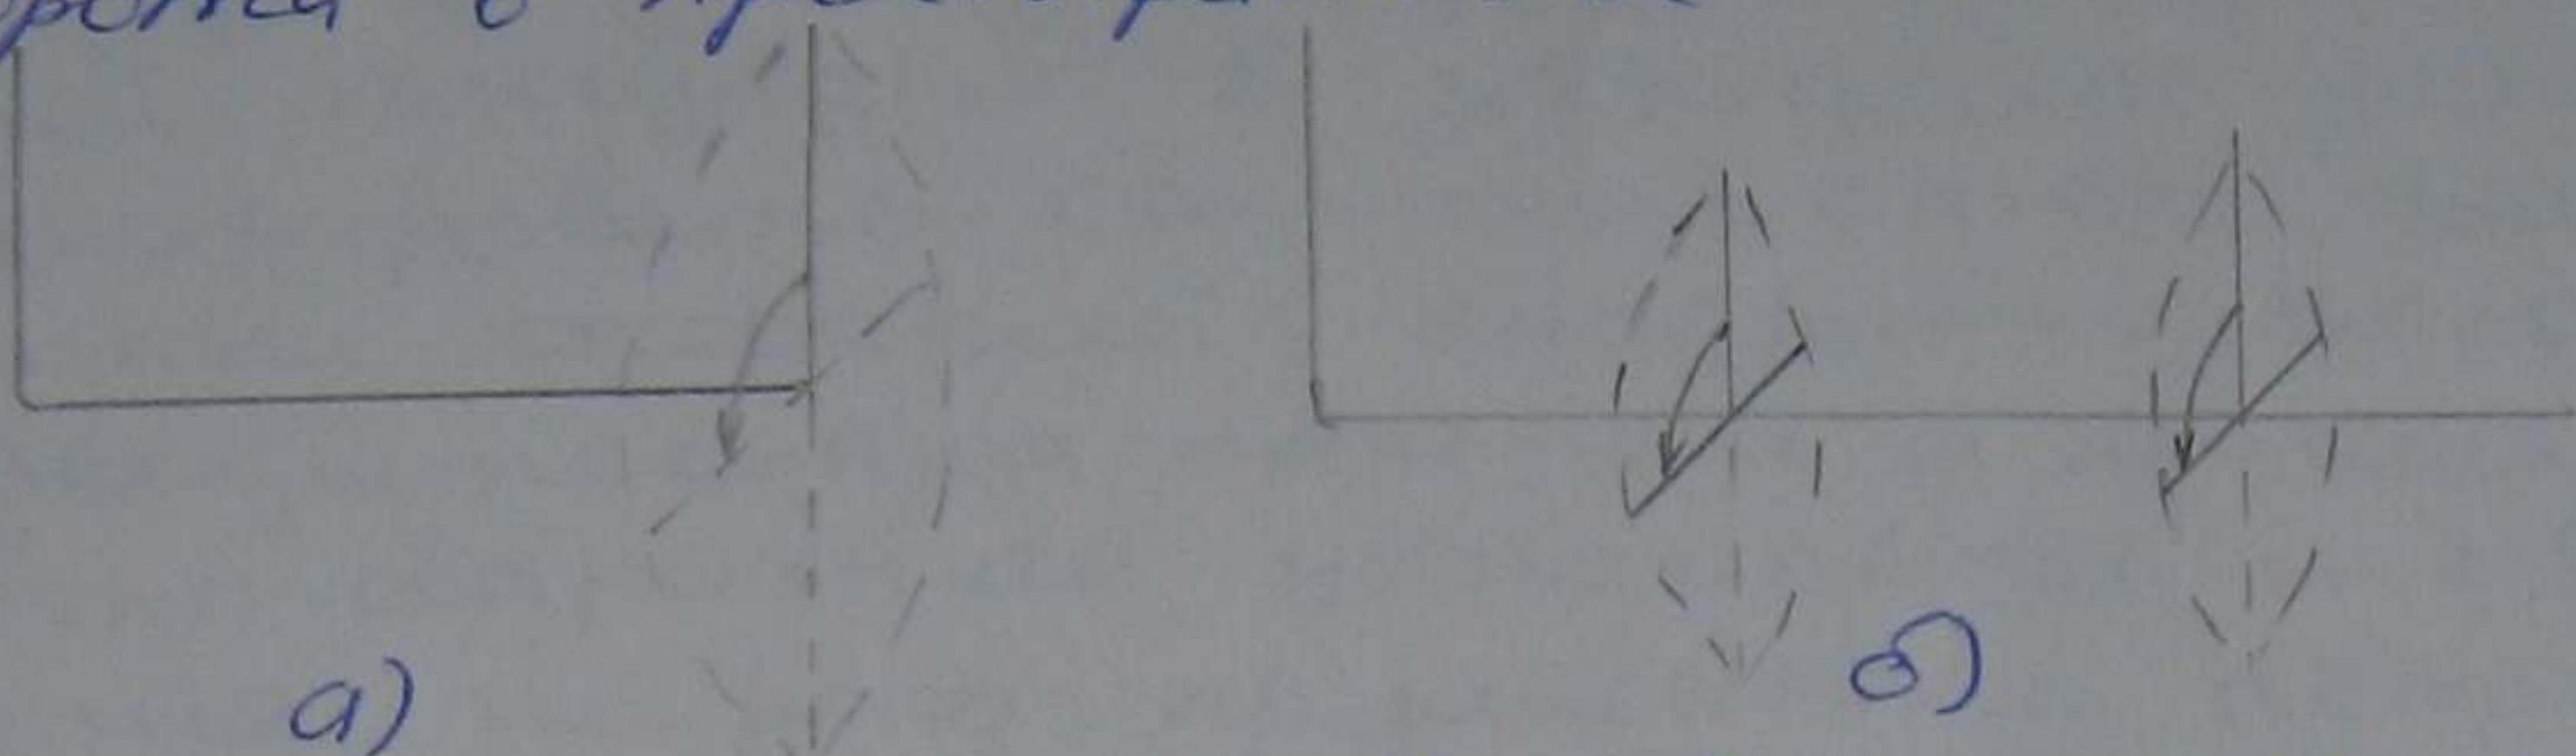


Рис. 1.2. Система формообразования угловых узелков из трубопроводных групп узлов трубопроводов:

а) тип Г2 ; б) тип ГТ2

При изготовлении узлов трубопроводов используются как прямые участки труб, так и при-  
варочные детали. Они пред назначены для изме-  
нения потоков транспортируемого продукта  
(отводы, переходы, тройниковые соединения, за-  
щелки).

Детали трубопроводов стальных, безшовные со-  
ответствуют ГОСТ 17374-83, ГОСТ 17380-83.

Трубы применяемые при монтаже соответ-  
ствуют ГОСТ 8731-87 (стальные бесшовные  
из гидроизированных).

Узел - часть линии трубопровода. Сборка под  
единица ограждения транспортными габари-  
тами, по размерам и конфигурации может  
быть установлена в проектное положение  
или поднята укрепленной сдали в блоки.

Узлы каждой группы могут иметь  
на присоединительных концах детали  
тройников, переходов и заглушек. Узлы  
каждой группы состоят определенное число  
патрубков и деталей, сварных стыков и  
определенное число элементов.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	5